

قالبهای سردکار

جدول و دیاگرامهای محاسبه

تألیف مهندس فیروز بروشکی

دکتر تحقیقات و برنامه ریزی معاونت آموزش فنی و حرفه‌ای


و

مؤسسه انتشارات فاطمی

وزارت آموزش پرورش
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای



دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی

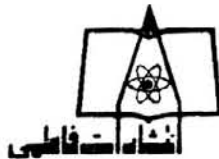

قالیهای سردکار

جدولها و دیاگرامهای محاسبه

مؤلف: مهندس فیروز بروشکی

چاپ اول: شهریور ماه ۱۳۶۸

تیراژ: ۵۵۰۰ نسخه

چاپ و صحافی: چاپخانه تقویم

ناشر: دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی معاونت آموزش فنی و حرفه‌ای

و

مؤسسه انتشارات فاطمی

کلیه حقوق محفوظ است

نشانی: ● خیابان سی تیر، ساختمان شماره ۲ وزارت آموزش و پرورش

تلفن: ۳۸۵۴۱۶۹ و ۳۲۴۲۲۴۴

● خیابان دکتر فاطمی، روبه روی سازمان آب، شماره ۱۵۹

تلفن: ۶۵۱۴۲۲ و ۶۵۴۷۷۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیشگفتار

گسترش روزافزون دانش بشری که منجر به رشد کمی و کیفی حیرت آور تکنولوژی و ابزارهای تولید در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است، ضرورت تقویت آموزشهای فنی و حرفه‌ای را، که مهمترین عامل در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای تأمین آینده‌ای روشن و مستقل از هر گونه وابستگی است، اجتناب ناپذیر کرده است. دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی معاونت آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش، در راستای هدفهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و در راه رسیدن به هدفهای زیر، با استفاده از همکاریهای ناشران ذیصلاح، اقدام به تألیف یا ترجمه کتابهای کمک آموزشی مناسب در زمینه‌های گوناگون آموزش فنی و حرفه‌ای کرده است:

* ایجاد انگیزه مطالعه و بالا بردن سطح آگاهیهای دانش آموزان، هنرجویان، دانشجویان، هنرآموزان، و مدرسان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و علاقه‌مندان دیگر جامعه در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای.

* پاسخگویی به بخشی از تقاضاها و اشتیاق وافر آموزشگیران به دانستن بیشتر در زمینه‌های گوناگون فنی و حرفه‌ای.

* از میان بردن بعضی از کاستیهای علمی و آموزشی کتابهای درسی هنرستانها. امید است محتوای این کتاب بتواند در مسیر حرکت رو به رشد دانش آموزان، هنرجویان، دانشجویان، هنرآموزان، و مدرسان مراکز فنی و حرفه‌ای سهمی مؤثر و مفید داشته باشد.

از مؤسسه انتشارات فاطمی، که در پدید آمدن و چاپ و نشر این کتاب همکاری مؤثری داشته است، سپاسگزاری می‌شود.

دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی
معاونت آموزش فنی و حرفه‌ای

دبیاچه

امید می‌رود که با انتشار این کتاب به خواسته‌ای پاسخ مثبت داده شود که از طرف صنعتگرانی که در رشته قالبهای سردکار و تغییر شکل ورق فلزات فعالیت دارند بارها ابراز گشته و همواره پی‌جوی داده‌ها و معلوماتی آسان، سریع و مورد استفاده در امر محاسبه و بعضاً طراحی قالبهای سنبه و ماتریس هستند.

صنعت قالبسازی با اینکه نقشی اساسی در تولید ایفا می‌نماید و ساخت خیلی از قطعات تنها از این کانال مقرون به صرفه و یا میسر است، متأسفانه در کشور ما صنعتی است که بیشتر مبنای تجربی داشته تا علمی و تنها در چند سال اخیر و خیلی به ندرت، کوششهایی از طرف بعضی متخصصین به عمل آمده و کتابهایی در این زمینه به چاپ رسیده است که این خود جای خوشبختی است.

در گردآوری و تدوین مطالب این کتاب سعی شده است که اولاً از دیاگرامها، جدولها و مطالبی استفاده شود که از دقت بیشتری برخوردارند و ثانیاً برای استفاده و کاربرد صحیح هر کدام مثالی نمونه آورده شود، نیز مؤلف بهتر دید که دیاگرامها و جدولهایی که از کتابهای تخصصی آمریکایی استخراج شده را با واحدهای متریک ارائه نماید تا استفاده از آنها بدون نیاز به تبدیل نمودن واحدهای اینچی به میلیمتری صورت گیرد.

این کتاب می‌تواند مورد استفاده علاقه‌مندانی که به نحوی با تغییر شکل ورق فلزات و با استفاده از قالب سروکار دارند، دفاتر فنی، کارخانجات، دانشجویان و هنرجویان هنرستانها و بالاخره کارگاههای قالبسازی قرار گیرد.

فیروز بروشکی

فهرست

I برشکاری - سوراخکاری - لب برگردان

الف) برش و سوراخکاری

- A₁ حداقل فاصله‌ای که بین برشهای مختلف در نوار باید رعایت نمود
A₂ اندازه‌های توصیه شده برای فواصل برشها و شعاع اتصال لبها
درصد استفاده از سطح نوار نسبت به تعداد سنبه‌ها در مواقعی که برش
A₃ به صورت زیگزک انجام می‌شود
A₄ اثر لقی برش در لبه سوراخ
A₅ لقی برش توصیه شده برای مقاومتهای برشی و ضخامتهای مختلف ورقها
زاویه آزاد توصیه شده برای ماتریسها (ماتریسهای مخروطی بدون قسمت
A₆ استوانه‌ای شکل)
A₇ اثر کف‌گیری ماتریسهای مخروطی روی ازدیاد لقی
A₈ فرمهای توصیه شده برای برشهای طولی
A₉ نیروی برش نسبت به سطح بریده شده و تنش برشی فلز
A₁₀ اثر زاویه برش (موج برش) روی نیروی برش
A₁₁ انرژی لازم در برش

ب) سوراخکاری و لب برگردان

- B₁ لب برگردان يك سوراخ به منظور فلاویزکاری، قطر سوراخکاری
B₂ شکلهای توصیه شده برای سنبه‌های لب برگردان‌کن

II خمکاری

ج) خمکاری V شکل

- C₁ شعاع توصیه شده در زاویه خم
C₂ برگشت فتری ورق خم شده به شکل V (بدون اعمال ضربه روی شعاع)
برگشت فتری ورقهای خم شده به شکل V از جنس آلایزهای آلومینیم و فولاد
C₃ ضد زنگ
C₄ تعیین طول گسترده يك جسم خم شده
C₅ تعیین نیروی خمکاری

د) خمکاری U شکل

- D₁ اشکال توصیه شده برای لبه ماتریس
D₂ (1) تصحیح برگشت به علت فتریت
D₂ (2) تصحیح برگشت به علت فتریت
D₃ اندازه‌های توصیه شده دیواره‌های استحکامی
D₄ تعیین نیروهای عمودی به هنگام خمکاری U شکل ورقهای نازک
D₅ تعیین نیروهای جانبی به هنگام خمکاری U شکل ورقهای نازک

III کشش

ه) کشش استوانه‌ای

- $E_1(1)$ تعیین قطر کرده
- $E_1(2)$ تعیین قطر کرده (در حالتی که شعاع کف کوچکتر از $20d$ باشد)
- $E_1(3)$ تعیین قطر D کرده (اجسام بدون لبه)
- $E_1(4)$ تعیین قطر D کرده (اجسام لبه‌دار)
- E_2 تعیین ضریب کاهش قطر عملی $m = \frac{d}{D}$
- E_3 تعیین شعاع لبه ماتریس
- E_4 اثر ضخامت در کششهای عمیق (فولاد نرم کششی)
- نسبت ماکزیمم ارتفاع کاسه به قطر کاسه $\left(\frac{h}{d}\right)$ و ضریب کاهش $\left(\frac{d}{D}\right)$
- نسبت به قطر لبه بر قطر کاسه $\left(\frac{dc}{d}\right)$ و ضخامت فلز برای کششهای استوانه‌ای لبه‌دار (در يك مرحله روی فولاد نرم کششی)
- E_5 کشش معکوس، شرایط اجرا (برای فولاد نرم کششی)
- E_6

و) کشش چهار گوش

- F_1 تعیین کرده، تعیین پارامترهای اصلی
- $F_2(1)$ تعیین کرده، گسترش گوشه‌ها
- $F_2(2)$ تعیین کرده، گسترش جداره‌های مستقیم
- $F_2(3)$ تعیین کرده، اصل موازنه
- $F_2(4)$ تعیین کرده، روش اتصال
- تعیین کرده، روش اتصال برای اجسامی (کاسه‌هایی) که دارای شعاع بین جداره‌ای و نسبت $\frac{H}{l}$ بزرگ هستند
- $F_2(5)$
- F_3 تعداد مراحل لازم (اجسام از جنس فولاد نرم کششی)
- $F_4(1)$ تعیین مراحل متوالی (برای ورقهای کششی متوسط)
- $F_4(2)$ استفاده از قالبهای با جداره جانبی منحنی

ز) کششهای غیر مشخص

- G_1 کاسه‌های با مقطع مستقیم بیضوی شکل، تعیین کرده

ح) کلیات

- $H_1(1)$ بررسی نیروی کششی، کشش استوانه‌ای شکل
- $H_1(2)$ بررسی نیروی کششی، کشش چهار گوش
- H_2 سرعت کشش نسبت به فاصله کشویی در نقطه مرگ پایین (پرسهای ضربه‌ای)
- H_3 نیروی يك پرس نسبت به موقعیت کشویی

واحدهای قانونی

واحدهای اصلی

| | | |
|----|-------------|--|
| m | متر | طول |
| kg | کیلوگرم | جرم |
| s | ثانیه | زمان |
| A | آمپر | شدت جریان الکتریکی |
| °K | درجه کلوین | حرارت |
| °C | درجه سلسیوس | (صفر درجه سلسیوس معادل ۲۷۳ درجه کلوین است) |
| Cd | کاندلا | شدت نور |

واحدهای فرعی در مکانیک

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------|
| $\frac{m}{s}$ | متر بر ثانیه | سرعت |
| $\frac{m}{s^2}$ | متر بر ثانیه بر ثانیه | شتاب |
| N | نیوتون | نیرو |
| J | ژول | کاروانرژی |
| W | وات (ژول بر ثانیه) | توان |
| $Pa = \left(\frac{N}{m^2}\right)$ | پاسکال (= یک نیوتون بر متر مربع) | فشار و تنش |

واحدهایی که در این جزوه از آن استفاده شده و مشتق از واحدهای اصلی هستند:

| | | |
|---------------------|---------------------------|------|
| mm | میلیمتر | طول |
| min | دقیقه | زمان |
| m/min | متر بر دقیقه | سرعت |
| daN | دکانیوتون | نیرو |
| kN | کیلونیوتون | نیرو |
| daN/mm ² | دکانیوتون بر میلیمتر مربع | تنش |

تبدیل واحدها

● نیرو:

$$۱/۰۲ kgf = ۱۰ N = ۱ daN \quad (\text{کیلوگرم نیرو})$$

$$۰/۱۰۲ tf = ۱۰^۳ N = ۱ kN \quad (\text{تن نیرو})$$

● تنش:

$$(۱/۰۲ kgf/mm^2 = ۱۰^۵ Pa = ۱ bar) \quad 1 \text{ hbar} = ۱۰^۶ Pa = ۱/۰۲ \frac{kgf}{mm^2} = ۱ \frac{daN}{mm^2}$$

● کار:

$$۰/۲۰۲ kgm = ۱ J$$

● توان:

$$۱ KW = ۱۰۲ kgm/s = ۱/۳۶ HP$$

علائم و نشانه‌های استفاده شده در این کتاب



| | |
|---------------------|---|
| mm | L : طول جسم |
| mm | l , عرض جسم |
| mm | W : عرض گرده |
| mm | e : ضخامت ورق کار شده |
| mm | S : سطح مقطع جسم |
| mm | D : قطر گرده |
| mm | d : قطر سنبه یا قطر کاسه |
| mm | d_c : قطر لبه يك جسم ليه دار |
| mm | h : ارتفاع کاسه |
| mm | r : شعاع جسم |
| mm | z : شعاع زاویه گرده در کشتهای چهار گوش |
| mm | t : لقی شعاعی بین سنبه و ماتریس (لقی یکطرف) |
| % | J : لقی نسبی $\frac{t-\theta}{\theta} \times 100$ |
| daN/mm ² | R_e : تنش کششی فلز |
| daN/mm ² | R_c : تنش برشی فلز |
| daN/mm ² | R_e : حد کشسانی (الاستیسیته) |
| % | A% : درصد ازدیاد طول |
| — | K : ضریب برگشت فنری |
| kN | F : نیروی ماکزیمم پرس برای فرم دادن به جسم |
| kN | Q : نیروی ماکزیمم جانی برای فرم دادن به جسم |
| J | w : کار و انرژی مورد لزوم هنگام فرم گرفتن قطعات |
| — | m : ضریب کاهش قطر در کشش $\left(\frac{d}{D}\right)$ |

برش و سوراخکاری

حداقل فاصله‌ای که بین برشهای مختلف در نوار باید رعایت نمود



A1

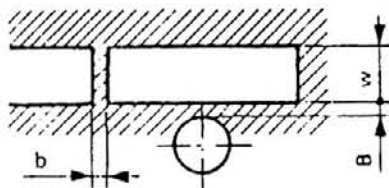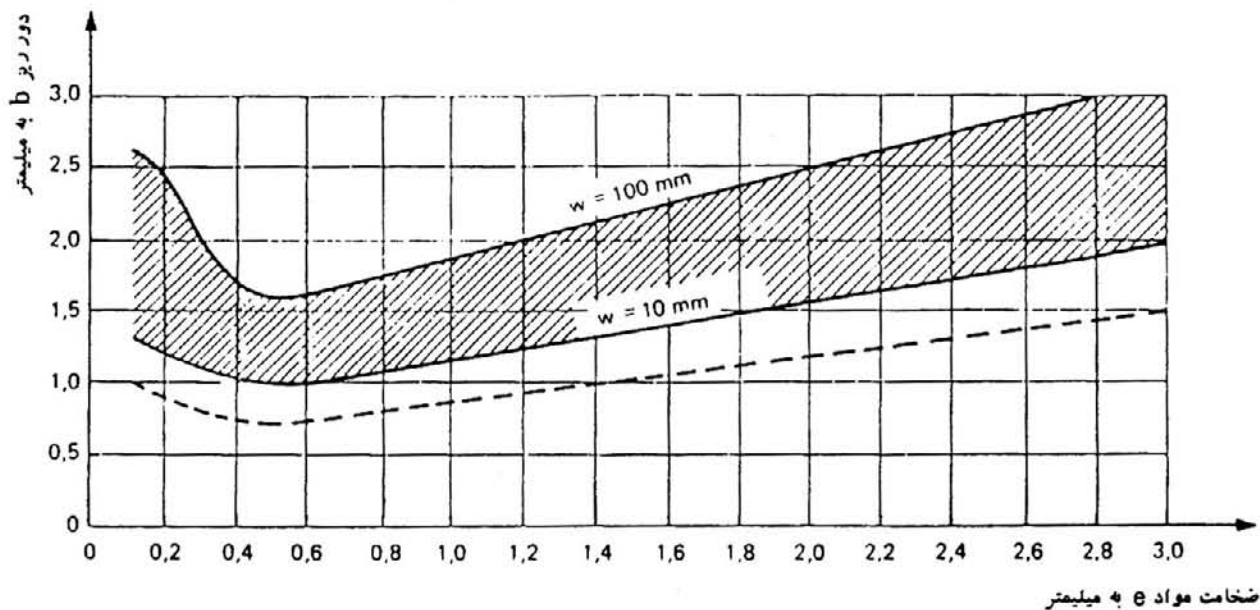

در منطقه حداقل بین $W = 100 \text{ mm}$ و $W = 10 \text{ mm}$ دور ریز «b» بستگی به جنس مواد و طول فواصل باقیمانده دارد. در موارد برشهای منحنی، دور ریز «b» با منحنی خط چین مشخص می‌شود.


برش و سوراخکاری
اندازه‌های توصیه شده برای فواصل برشها و شعاع اتصال لبه‌ها



A2

| | | | |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| ۴mm یا ۲e (*) | | | r_1 |
| حداقل | | | r_2 |
| $1,5 < e < 3mm$ | | $e < 1,5mm$ | l_2 یا l_1 |
| غیر آهنی | آهنی | موارد عمومی | |
| ۲e | ۳mm یا ۱,۵e (*) | $\geq 1,6mm$ | |
| حداقل ۲,۵ میلیمتر یا یک برابر ضخامت ورق (حداقل ۳ میلیمتر برای آلیاژهای ضدزنگ) | | | d_3 |
| $3mm < e < 10mm$ | $0,9mm < e < 3mm$ | $e < 0,8mm$ | l_5 یا d_4 |
| ۲,۵e | ۲e | ۱,۵mm | |

(*) بزرگترین مقدار انتخاب شود.

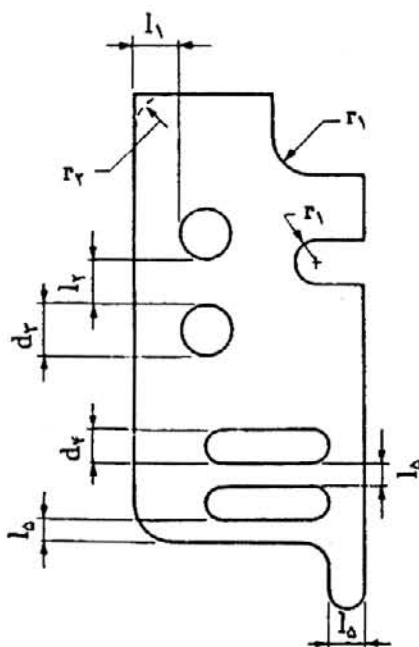


برش و سوراخکاری

درصد استفاده از سطح نوار
نسبت به تعداد سنبه‌ها در مواقعی که برش به صورت زیگززاگ انجام می‌شود



A3

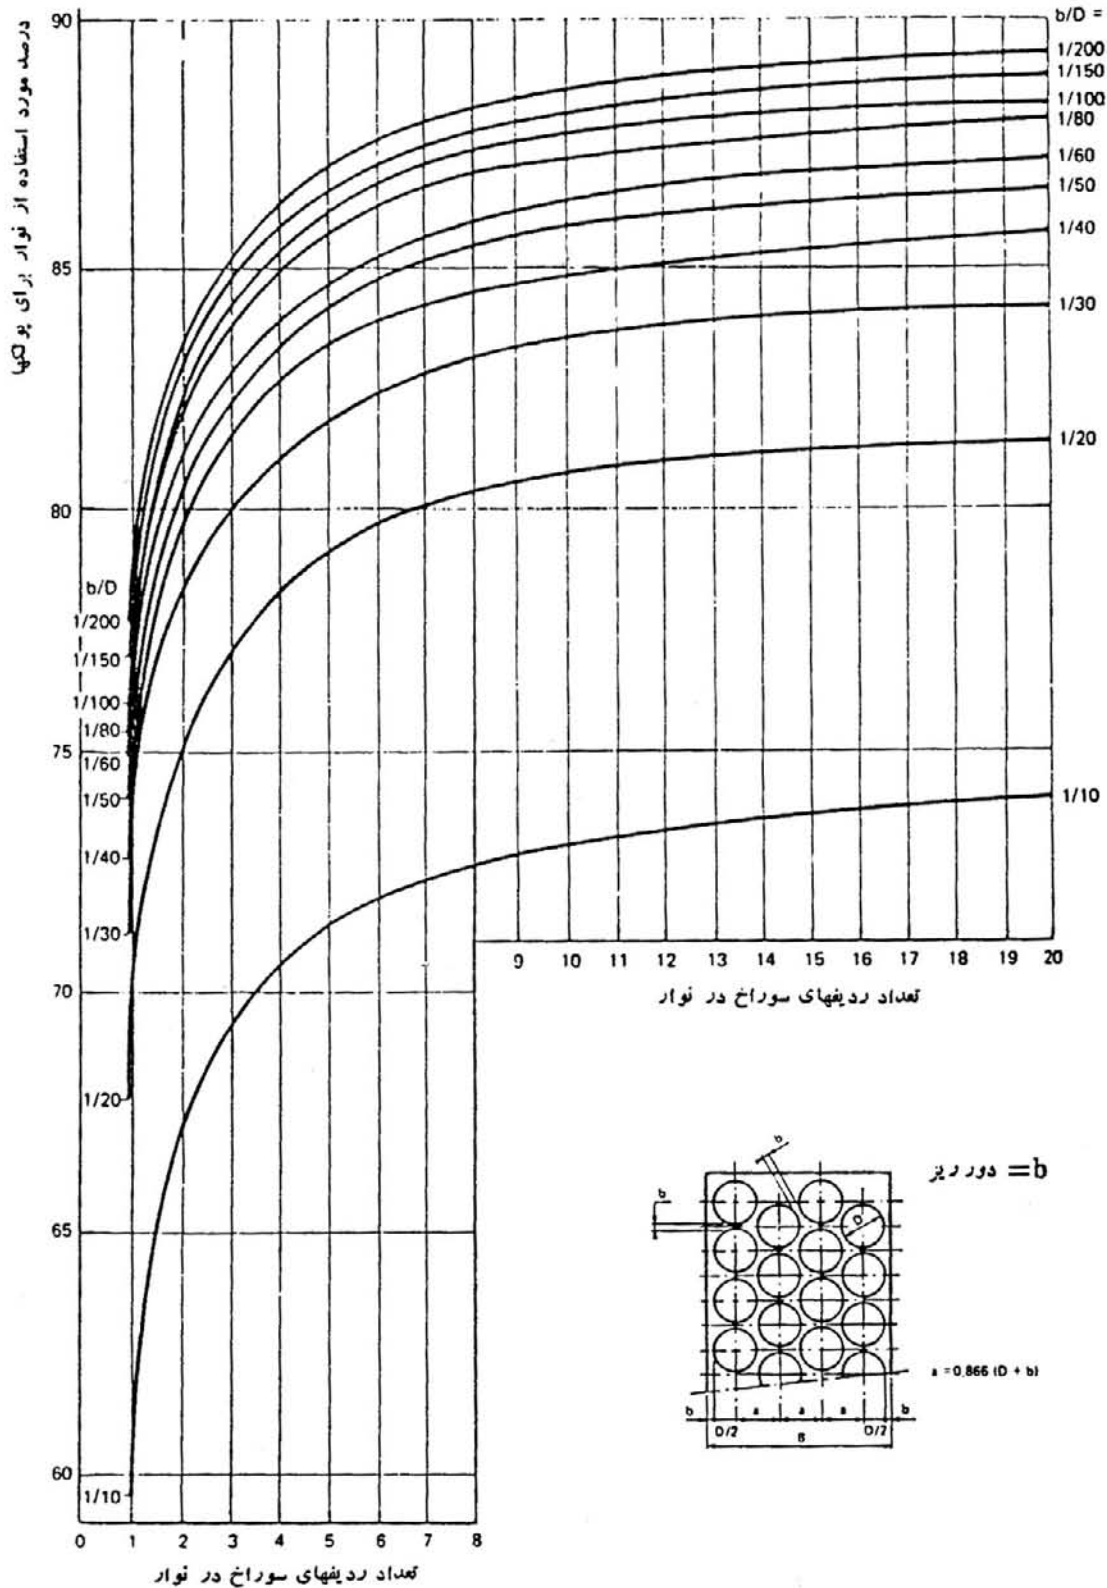


مثال نمونه: تعداد ردیف‌های سوراخ در نوار: ۳ ردیف
دور ریز: $b = \frac{1}{20} D$ ← درصد نوار استفاده شده: ۷۷٪

برش و سوراخکاری

اثر لقی برش در لبه سوراخ



A4

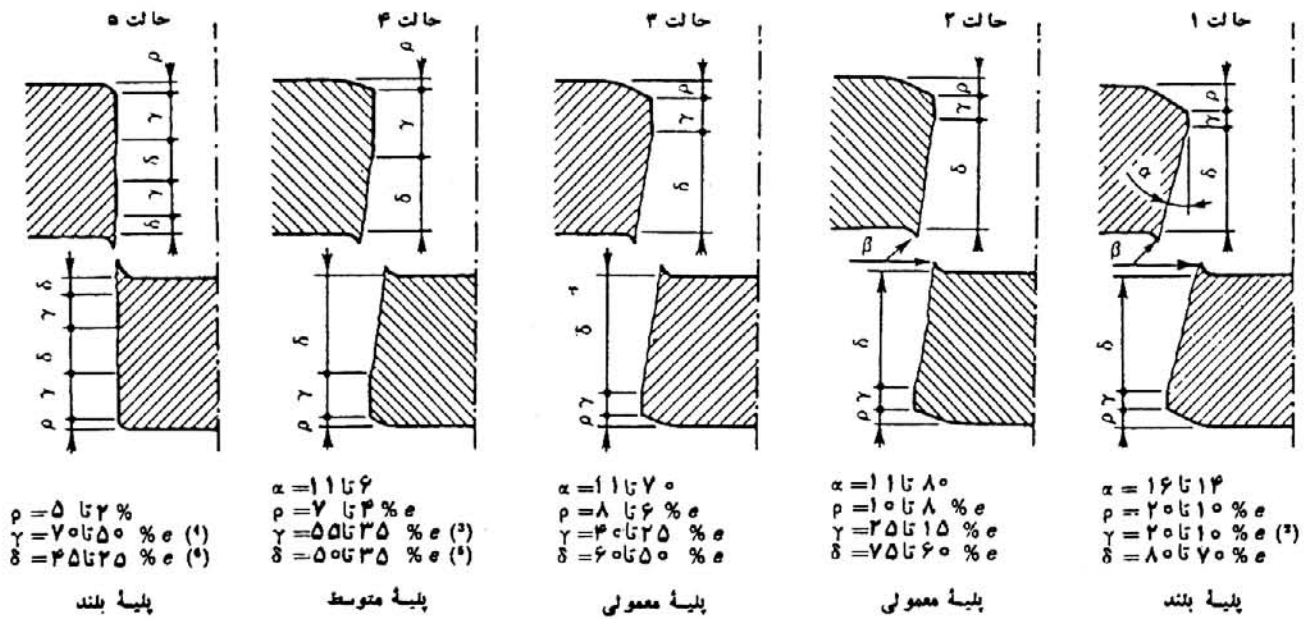

علامت:
 $\alpha =$ زاویه شکست
 $\rho =$ شعاع برش
 $\gamma =$ قیمت صیقلی
 $\delta =$ قیمت کنده شده
 $\beta =$ پلیه

- (۱) تقریباً نفوذ سنبه قبل از شکست $\rho + \gamma =$
- (۲) γ می تواند کوچک و نامنظم و یا حتی وجود نداشته باشد
- (۳) با اثرات ثانوی قیچی شدن
- (۴) دو قسمت صیقلی که با یک نوار شکست از هم جدا شده اند
- (۵) با سطح ناهموار
- (۶) دو قسمت کنده شده با یک نوار صیقلی از هم جدا شده اند

لقی بین سنبه و ماتریس برای فلزات مختلف در پنج حالتی که در بالا آمده است

| لقی شعاعی (بکتره) بر حسب درصدی از ضخامت فلز | | | | | جنس ورق فلز |
|---|------------|------------|--------------|------------|---|
| حالت ۵ | حالت ۴ | حالت ۳ | حالت ۲ | حالت ۱ | |
| ۲ تا ۱ | ۷ تا ۵ | ۱۰ تا ۸ | ۱۲,۵ تا ۱۱,۵ | حد اکثر ۲۱ | فولاد کم کربن |
| ۵ تا ۲,۵ | ۱۳ تا ۱۱ | ۱۶ تا ۱۴ | ۱۹ تا ۱۷ | حد اکثر ۲۵ | فولاد پر کربن |
| ۲ تا ۱ | ۵ تا ۳ | ۱۱ تا ۹ | ۱۳,۵ تا ۱۲,۵ | حد اکثر ۲۳ | فولاد ضد زنگ آلیاژ آلومینیوم |
| ۱ تا ۰,۵ | ۴ تا ۲ | ۸ تا ۶ | ۱۰ تا ۸ | حد اکثر ۱۷ | مقاومت کششی $R_t < 23 \text{ daN/mm}^2$ |
| ۱ تا ۰,۵ | ۶ تا ۵ | ۱۰ تا ۹ | ۱۴ تا ۱۲,۵ | حد اکثر ۲۰ | مقاومت کششی $R_t > 23 \text{ daN/mm}^2$ |
| ۱ تا ۰,۵ | ۳ تا ۲ | ۸ تا ۶ | ۱۰ تا ۸ | حد اکثر ۲۱ | برنج تابانده شده |
| ۱,۵ تا ۰,۵ | ۵ تا ۳ | ۸ تا ۶ | ۱۱ تا ۹ | حد اکثر ۲۴ | برنج نیم سخت |
| ۲,۵ تا ۱,۵ | ۵ تا ۳,۵ | ۱۲ تا ۱۰ | ۱۳,۵ تا ۱۲,۵ | حد اکثر ۲۵ | فسفر برنز |
| ۱ تا ۰,۵ | ۴ تا ۲ | ۷ تا ۵ | ۱۰ تا ۸ | حد اکثر ۲۵ | مس تابانده شده |
| ۲ تا ۱ | ۵ تا ۳ | ۸ تا ۶ | ۱۱ تا ۹ | حد اکثر ۲۵ | مس نیم سخت |
| ۲,۵ تا ۱,۵ | ۶ تا ۴ | ۷,۵ تا ۶,۵ | ۱۰ تا ۸ | حد اکثر ۲۲ | سرب |
| ۱ تا ۰,۵ | ۲,۵ تا ۱,۵ | ۴,۵ تا ۳,۵ | ۷ تا ۵ | حد اکثر ۱۶ | آلیاژ منیزیم |


برش و سوراخکاری

لقی برش توصیه شده برای مقاومتهای برشی وضخامت‌های مختلف ورقها



A5

| لقی برش (mm) | | | | | | | | ضخامت ورق به میلی‌متر |
|--------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| t_r | | | | t_1 | | | | |
| $R_c > 60$ | $40 < R_c < 60$ | $25 < R_c < 40$ | $R_c < 25$ | $R_c > 60$ | $40 < R_c < 60$ | $25 < R_c < 40$ | $R_c < 25$ | |
| 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,1 |
| 0,01 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,006 | 0,2 |
| 0,015 | 0,011 | 0,008 | 0,005 | 0,018 | 0,015 | 0,012 | 0,009 | 0,3 |
| 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,4 |
| | | | | | | | | 0,5 |
| 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,025 | 0,6 |
| | | | | | | | | 0,7 |
| 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,8 |
| | | | | | | | | 0,9 |
| | | | | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 1,0 |
| | | | | 0,12 | 0,10 | 0,08 | | 2 |
| | | | | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 2,5 |
| | | | | 0,18 | 0,15 | 0,12 | | 3 |
| | | | | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 3,5 |
| | | | | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 4 |
| | | | | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 4,5 |
| | | | | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 5 |

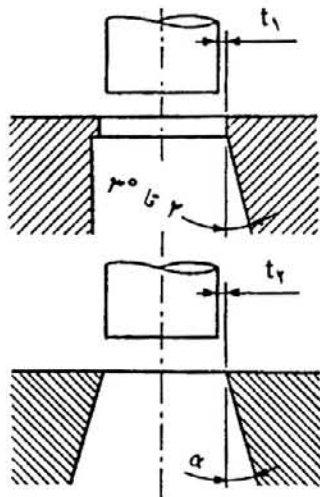


$R_c =$ مقاومت (کشش) برشی ($= \sigma / R_c$ کشش کششی) بر حسب daN/mm^2

برش و سوراخکاری

زاویه آزاد توصیه شده برای ماتریسها
(ماتریسهای مخروطی بدون قسمت استوانه‌ای شکل)




A6

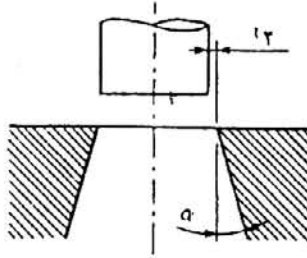

ورق نازک ($\theta \leq 1 \text{ mm}$)، 15° تا 8° α
ورق ضخیم‌تر ($\theta > 1 \text{ mm}$)، 35° تا 30° α
در صورتی که فلز نرم باشد، مقادیر حداکثر انتخاب شوند.


برش و سوراخکاری
اثر کفگیری ماتریسهای مخروطی روی ازدیاد لقی

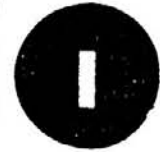


A7

| ازدیاد لقی (*) (mm) | | | | | عمق کفگیری (mm) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| $\alpha=60'$ | $\alpha=45'$ | $\alpha=30'$ | $\alpha=15'$ | $\alpha=8'$ | |
| 0,035 | 0,026 | 0,017 | 0,009 | 0,005 | 2 |
| 0,070 | 0,052 | 0,035 | 0,017 | 0,009 | 4 |
| 0,105 | 0,079 | 0,052 | 0,026 | 0,014 | 6 |


(*) ازدیاد لقی = عمق کفگیری \times تانژانت α

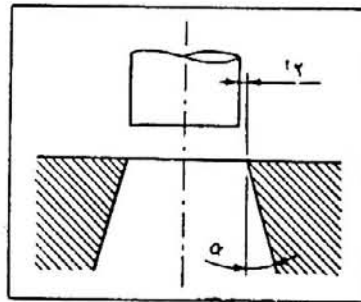


برش و کشش
فرمهای توصیه شده برای برشهای طولی

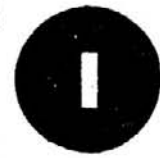

A8

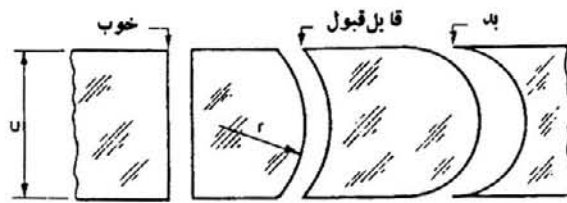

$$r \geq 0.75u$$

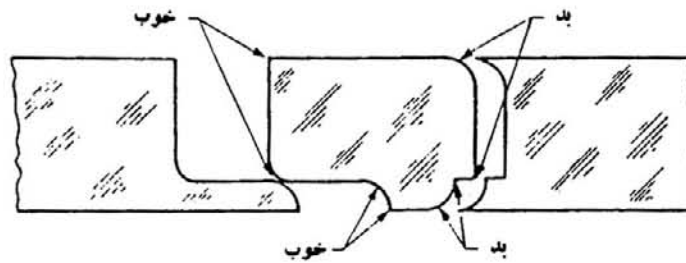


برش و سوراخکاری

نیروی برش نسبت به سطح بریده شده و تنش برشی فلز



A9

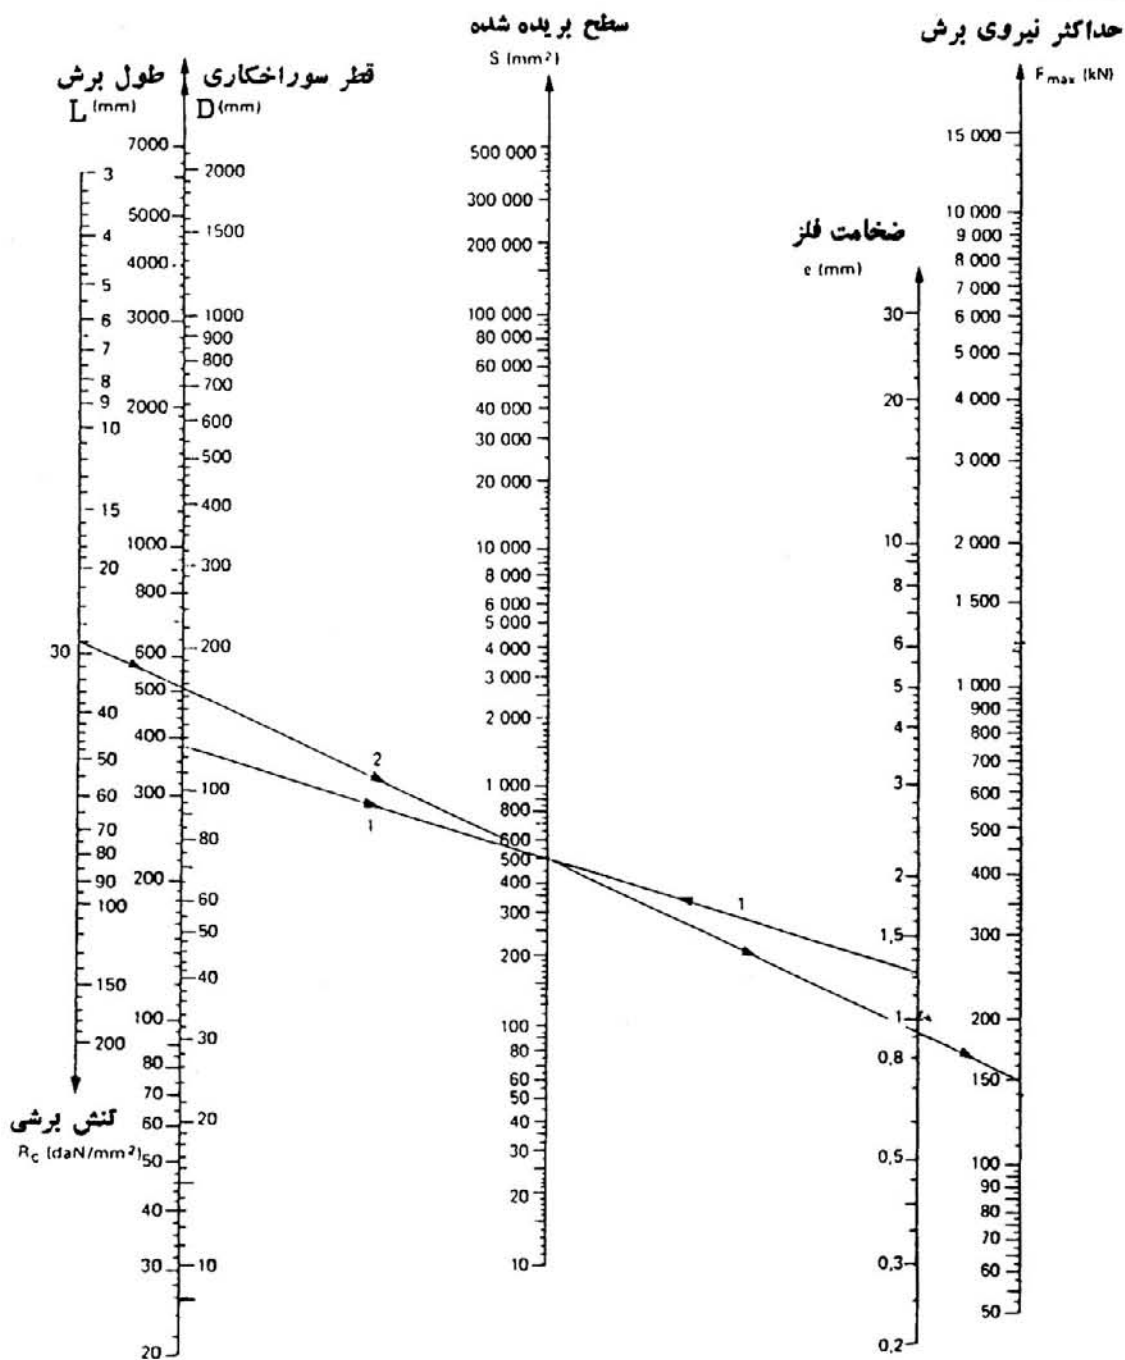

مثال نمونه:

$L=390 \text{ mm}; e=1,25 \text{ mm} \Rightarrow S=500 \text{ mm}^2$ (خط ۱) داده‌ها:


$R_c=28 \text{ daN/mm}^2; S=500 \text{ mm}^2 \Rightarrow F_{max}=150 \text{ kN}$ (خط ۲) داده‌ها:

برش و سوراخکاری

اثر زاویه برش (موج برش) روی نیروی برش




A10

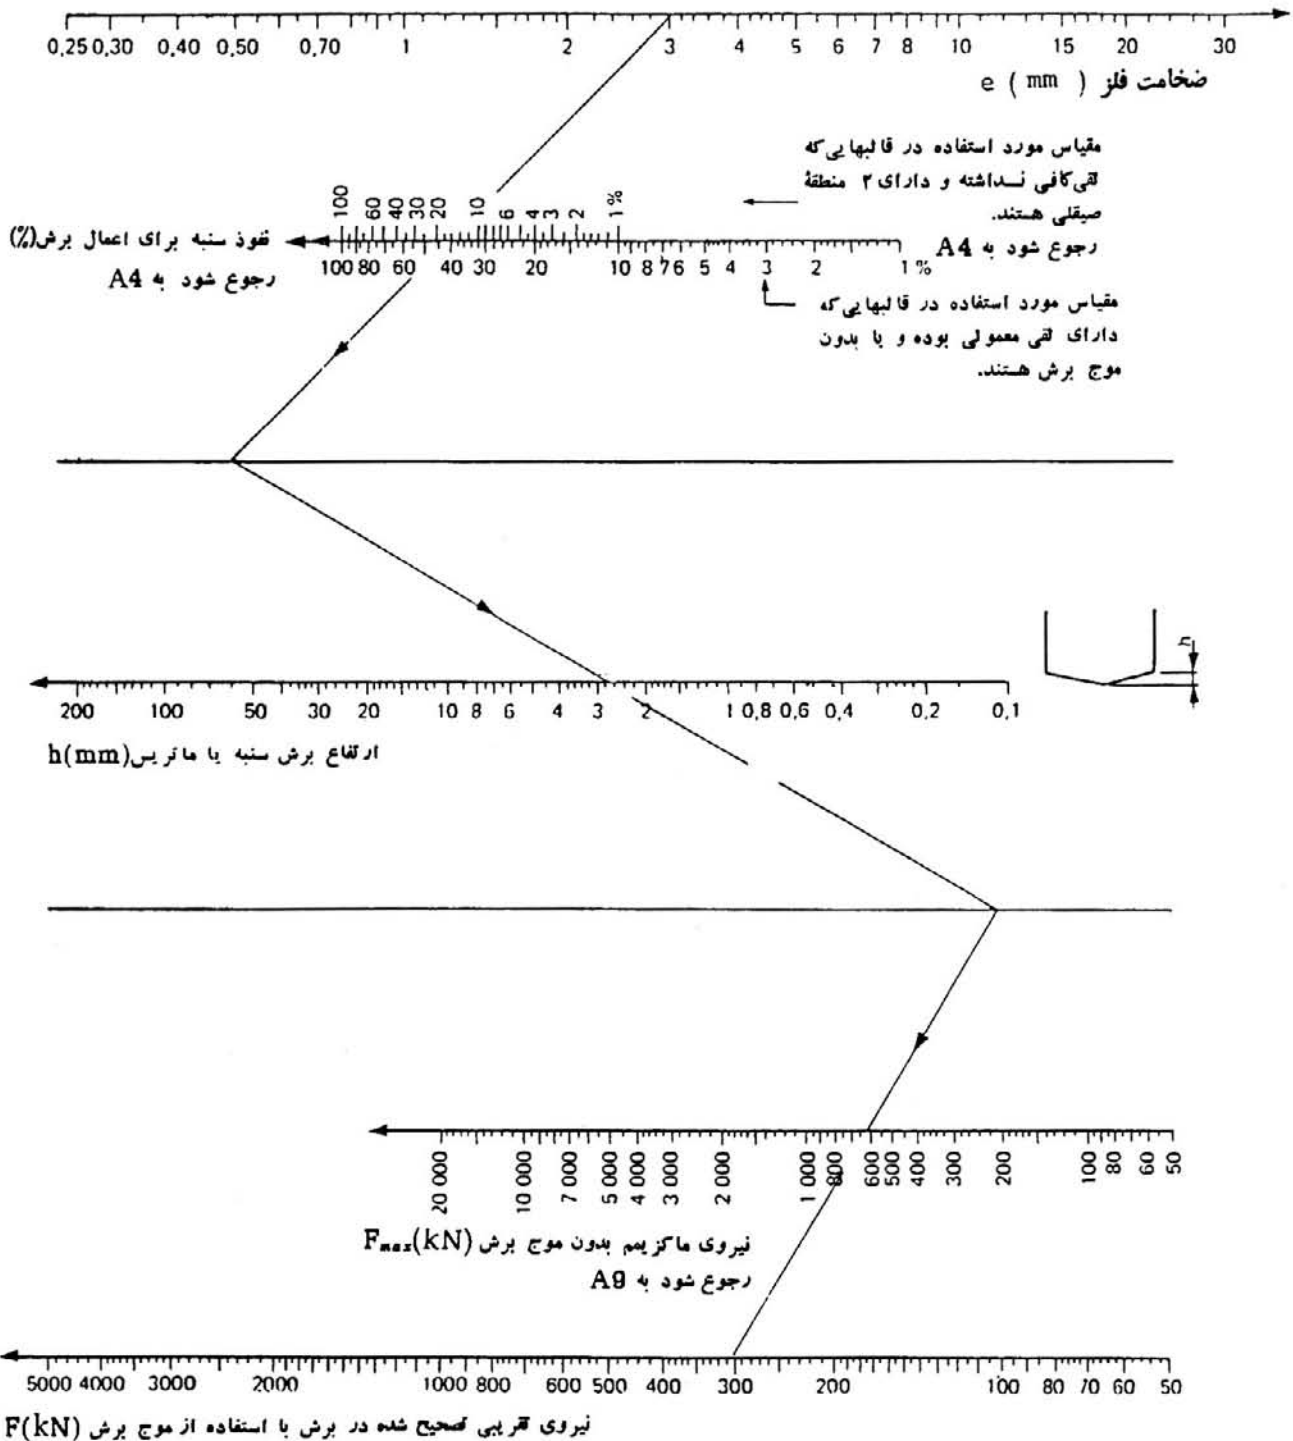

مثال نمونه:

داده‌ها: $\theta = 3 \text{ mm}$ ، مقدار نفوذ (قالب بالتی معمولی):

$$F_{max} = 630 \text{ kN}, h = 2.5 \text{ mm}, 40\% \Rightarrow F = 300 \text{ kN}$$

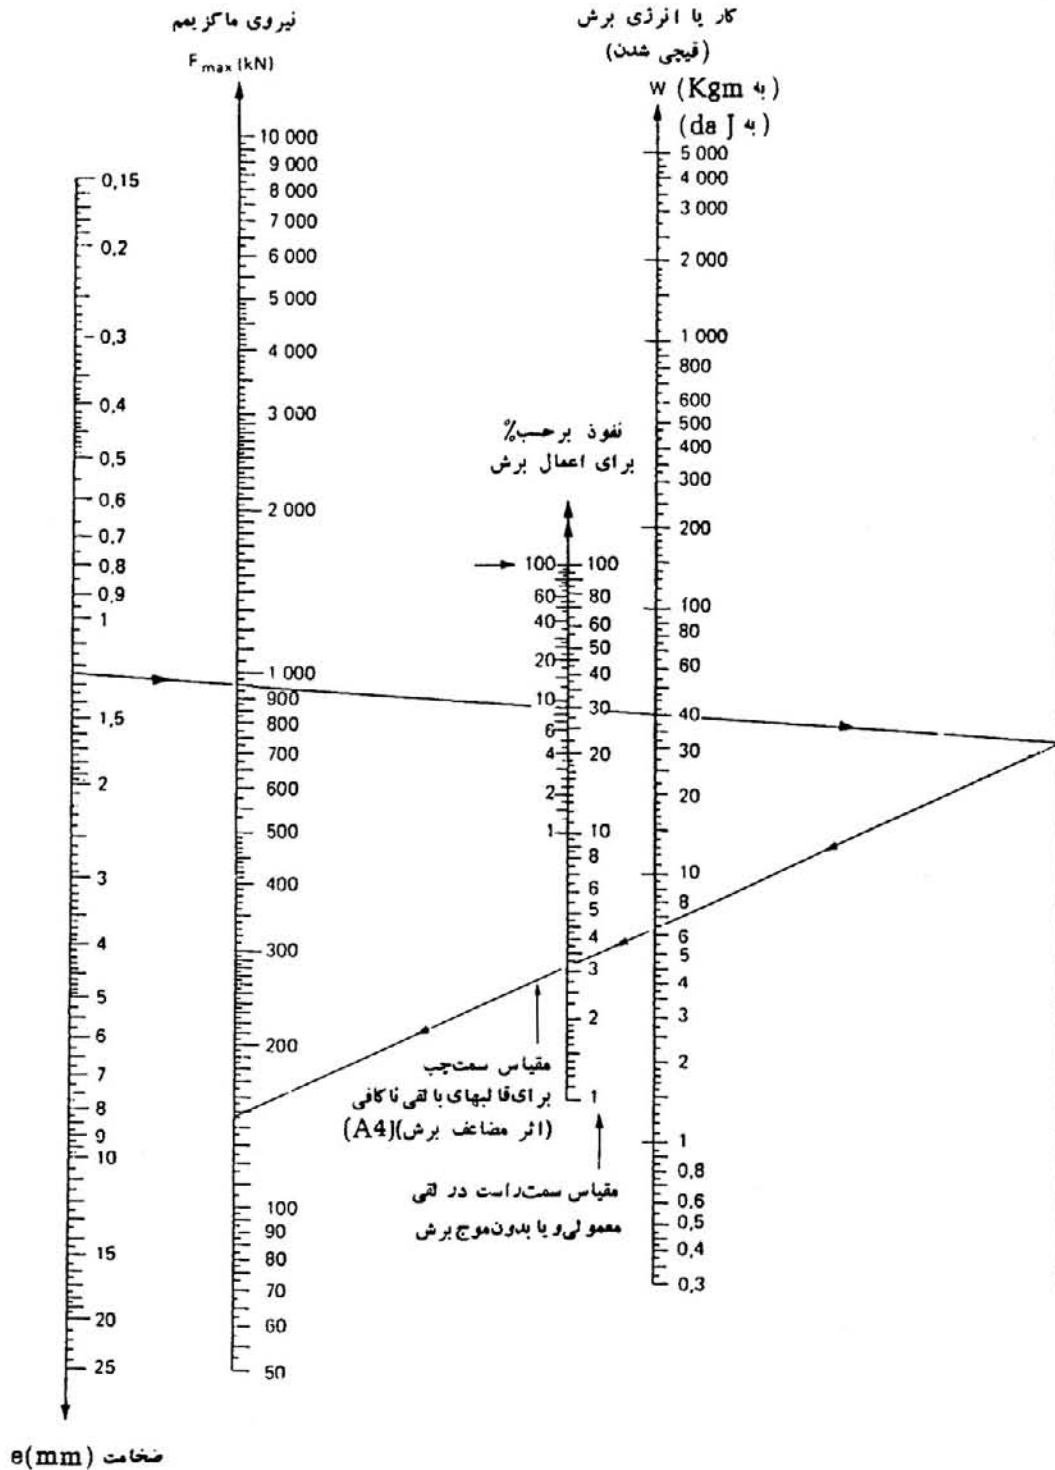

مثال نمونه:

داده‌ها: $F_{max} = 150 \text{ kN}$, نمود: 30%, $e = 1.25 \text{ mm} \Rightarrow W = 6.2 \text{ kgm} = 62 \text{ J}$

سوراخکاری و لب برگردان


لب برگردان يك سوراخ به منظور قلاویز کاری، قطر سوراخکاری



B1

قطر سوراخکاری d_1 نسبت به قطر مورد قلاویز کاری و ضخامت ورق

| قطر سوراخکاری d_1 میلیتر | | | | | | | | | h/e | a (mm) |
|----------------------------|----|----|----|----|------|----|------|----|-------|-------------|
| M1.0 | MV | M6 | M5 | M3 | M2.5 | M2 | M1.5 | M1 | | |
| | | | | | | | | | 1.1 | 3 |
| | | | | | | | | | 1.3 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 1.1 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 0.8 | 3 |
| | | | | | | | | | 1.8 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 1.5 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.0 | 2 |
| | | | | | | | | | 1.9 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 1.5 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.2 | 2 |
| | | | | | | | | | 2.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 2.3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.9 | 2 |
| | | | | | | | | | 2.3 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.5 | 2 |
| | | | | | | | | | 2.7 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 2.3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.9 | 2 |
| | | | | | | | | | 1.5 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.0 | 2 |
| | | | | | | | | | 3.5 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 1.8 | 2 |
| | | | | | | | | | 3.5 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | 3.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3.6 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | 0.7 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | 0.9 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 0.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | 6.8 | 1.6 |
| | | | | | | | | | 3.3 | 1.8 |
| | | | | | | | | | 2 | 2 |

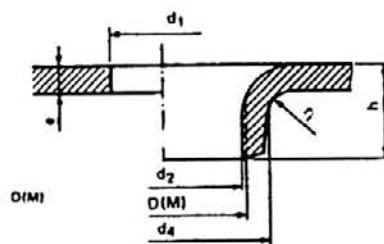

قطر خارجی لب d_p و تعداد دندانه مفید N_f نسبت به ضخامت (برای موادی که ازدیاد طول در حد سیخکنی آسان حداقل برابر با ۲٪ است)

| M1.0 | MA | M6 | M5 | M3 | M2.5 | M2 | M1.5 | M1 | e | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|-------|------|---------------|-------|------|---------------|-----------|----|---------------|-------|----|---------------|-------|----|---------------|-------|----|---------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| 1.0 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | r^3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | 6.85 | 5.1 | 3.25 | 3.35 | 2.95 | 2.55 | 2.1 | 1.65 | $d_p(mm)$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | N_f | AZ | d_1 (mm) | b (mm) | h/e (mm) | e (mm) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 1.2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1.6 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 1.6 | 1.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 1.8 | 1.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 2 | 2 |


سوراخکاری و لب‌برگردان

شکل‌های توصیه شده برای سنبه‌های لب‌برگردان کن




B2

اشکال توصیه شده بنا بر نرم DIN ۷۹۵۲

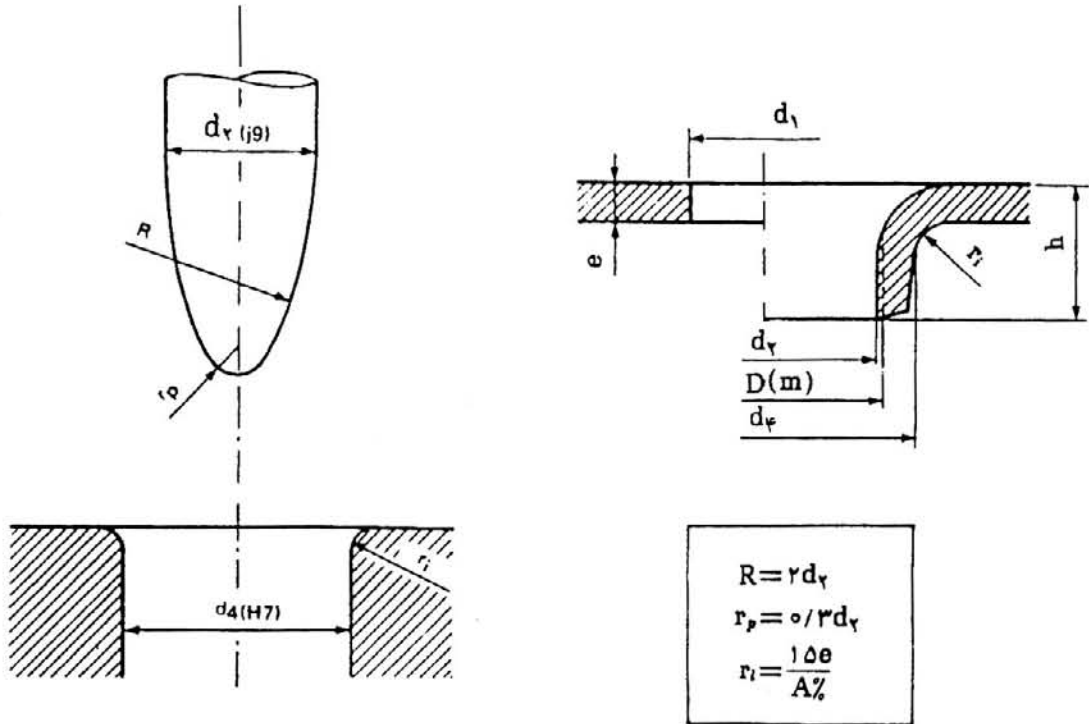

سنبه با نوک محدب برای هم مرکز کردن، شکل توصیه شده طبق نرم VDI ۳۳۵۹

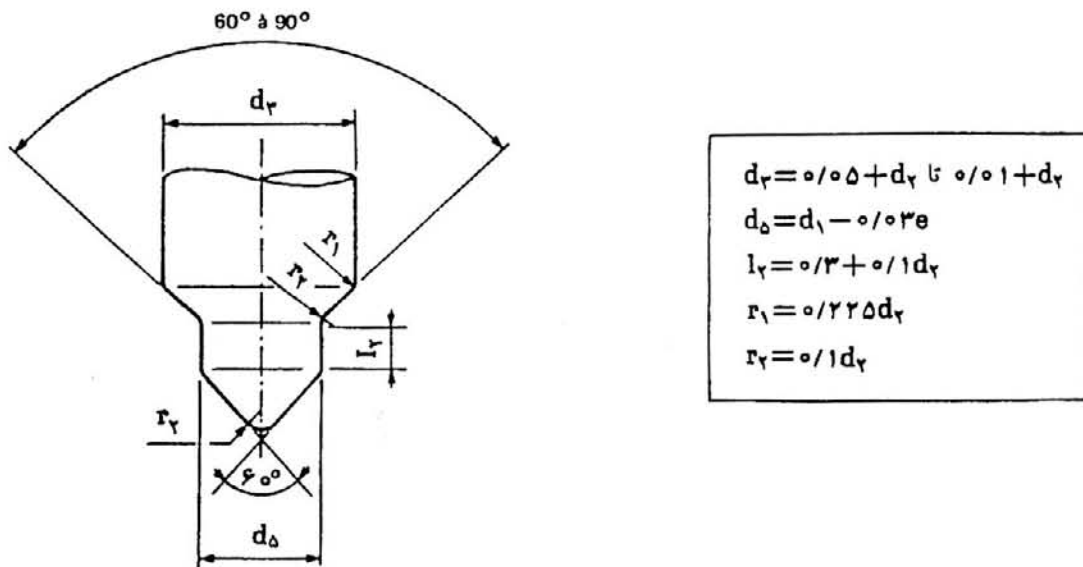

خمکاری ۷ شکل
شعاع توصیه شده در زاویه خم



C1

| حداقل شعاع | ضخامت ماکزیمم (mm) | حالت | مواد |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ۱ تا ۳e | ۲ | نرم | آلیاژهای آلومینیم |
| ۲,۵ تا ۳e | ۳ | تابانده | |
| ۰,۸ تا ۱,۲e | ۱,۲ | نرم | |
| ۲ تا ۲,۵e | ۲,۵ | آبداده | |
| ۲,۵ تا ۳,۵e | ۳,۵ | تابانده | |
| ۱ تا ۲e | ۲ | نرم | |
| ۲ تا ۳e | ۳ | نیم سخت | |
| ۰,۸ تا ۱,۲e | ۱,۲ | نرم | |
| ۲ تا ۳e | ۳ | سخت | |
| ۴ تا ۱۰e | ۱۰ | خم شده در حالت سرد | آلیاژهای منیزیم |
| > ۲e | ۲ | خم شده در حالت گرم | |
| ۰,۳ تا ۱e | ۱ | نرم | آلومینیم |
| ۱ تا ۲e | ۲ | سخت | |

| شعاع حداقل (mm) | | | | ضخامت (mm) |
|---------------------|---------|------|------|------------|
| ورق آهن | | برنج | | |
| نوع معمولی (متداول) | نوع کشی | سخت | نرم | |
| ۰,۶ | ۰,۵ | ۰,۳ | ۰,۲ | ۱ |
| ۰,۸ | ۰,۷۵ | ۰,۴ | ۰,۲۵ | ۱,۵ |
| ۱,۲ | ۱ | ۰,۶ | ۰,۳ | ۲ |
| ۱,۵ | ۱,۲۵ | ۰,۸ | ۰,۴ | ۲,۵ |
| ۱,۸ | ۱,۵ | ۱ | ۰,۵ | ۳ |
| ۲,۱ | ۱,۷۵ | ۱,۲۵ | ۰,۶ | ۳,۵ |
| ۲,۶ | ۲ | ۱,۵ | ۰,۷ | ۴ |
| ۳ | ۲,۲۵ | ۱,۷۵ | ۰,۸ | ۴,۵ |



| TV13CA | TA6V8E2 | TA6V | TA8DV | TU2 | TA5E | T60 | T50 | T40 | T35 | آلیاژهای تیتان |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|------------------------------|
| آبداده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | تابانده | شعاع خمکاری حداقل در ۱۸۰° |
| ۳e | ۲e | ۲e | ۲e | ۲e | ۲e | ۲e | ۲e | ۱,۵e | ۱,۵e | شعاع خمشی |
| — | — | — | — | — | — | ۲,۵ ۲e تا | ۲e | ۲e | ۰,۵ ۱e تا | |

خمکاری V شکل

برگشت فنری ورق خم شده به شکل V (بدون اعمال ضربه روی شعاع)



C2

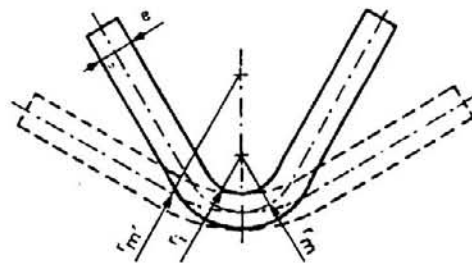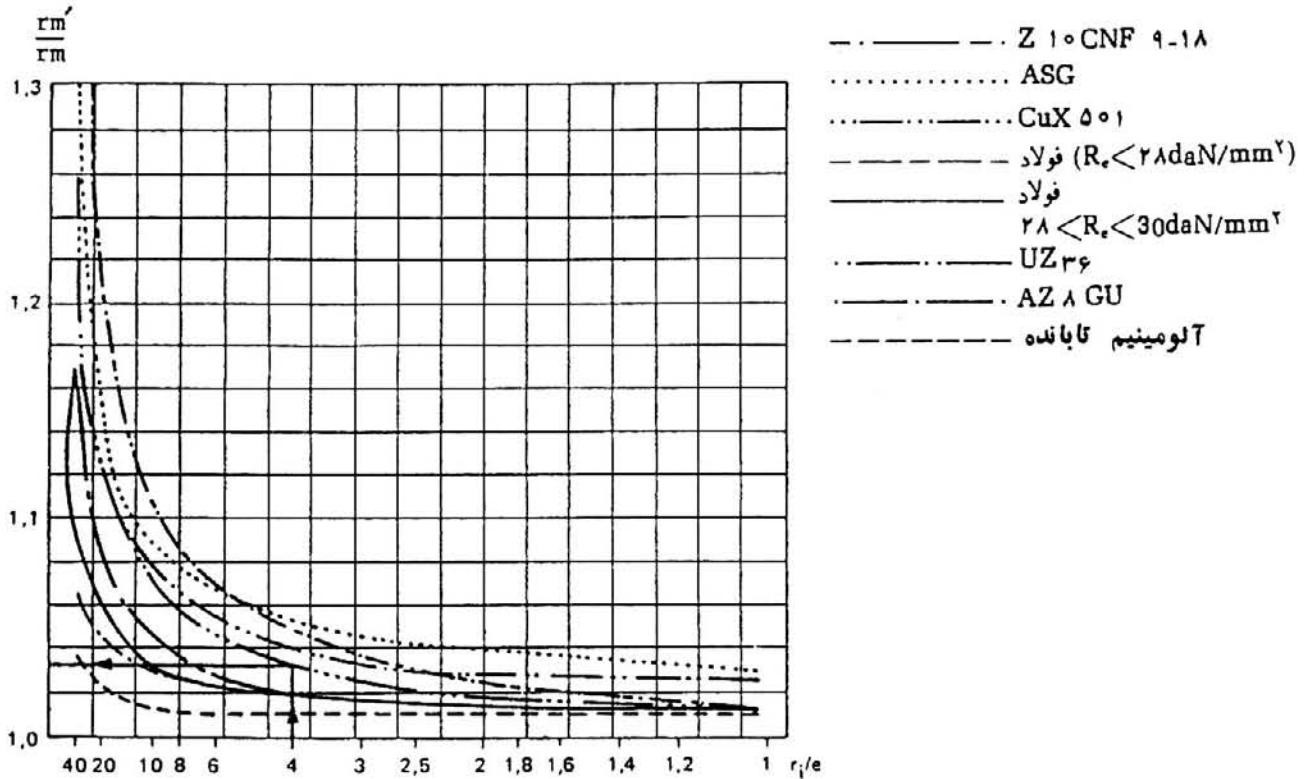

مثال نمونه:

داده‌ها: $rm = 9 mm, e = 2 mm, ri = 8 mm$ CuX 501

نتایج: $\frac{ri}{e} = \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow \frac{rm'}{rm} = 1,03 \Rightarrow rm' = 1,03 \times 9 = 9,27 mm$

خمکاری V شکل



C3


برگشت فنری ورقهای خم شده به شکل V از جنس آلیاژهای آلومینیوم و فولاد ضد زنگ

ضریب K

$$K = \frac{\alpha}{\alpha_0} = \frac{r_0 + e/2}{r + e/2}$$

نسبت بین شکل قطعه خم شده به شکل قالب (ضریب K) بستگی به حالت فلز دارد

r_0 = شعاع قالب
 r = شعاع قطعه
 α_0 = زاویه قالب
 α = زاویه قطعه
 e = ضخامت فلز (mm)

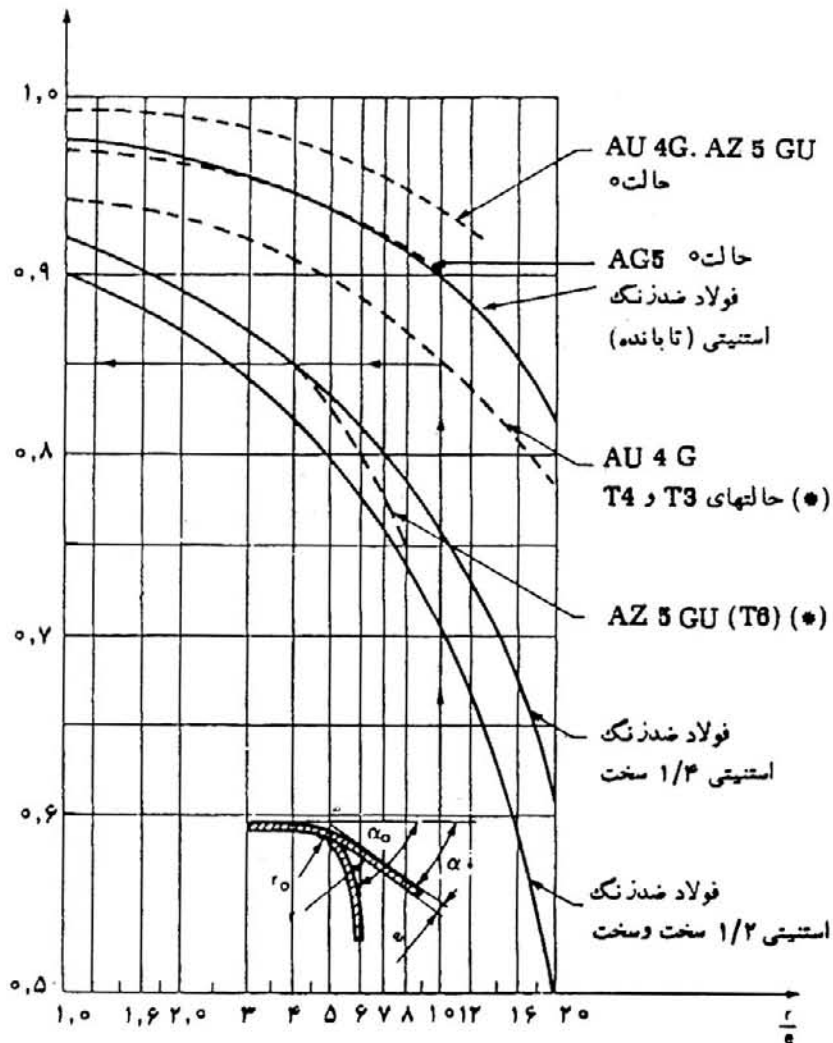

مثال نمونه:

داده‌ها: $r = 20 \text{ mm}$; $\alpha = 30^\circ$; $e = 2 \text{ mm}$; ماده: AU4G (حالت T3)

نتایج: $\frac{r}{e} = \frac{20}{2} = 10 \Rightarrow K = 0,85$


$$K = \frac{r_0 + \frac{e}{2}}{r + \frac{e}{2}} \Rightarrow r_0 = K \left(r + \frac{e}{2} \right) - \frac{e}{2} \Rightarrow r_0 = 0,85 \left(20 + \frac{2}{2} \right) - \frac{2}{2} \approx 17 \text{ mm}$$

$$K = \frac{\alpha}{\alpha_0} \Rightarrow \alpha_0 = \frac{\alpha}{K} \Rightarrow \alpha_0 = \frac{30^\circ}{0,85} \Rightarrow \alpha_0 = 35^\circ$$

- (*) - T برگشت شده
- T3 = برگشت شده در حمام سرد کار
- T4 = برگشت شده و به طول طبیعی تنش گیری شده
- T8 = برگشت شده و به طول مصنوعی تنش گیری شده



خمکاری V شکل
تعیین طول گسترده یک جسم خم شده

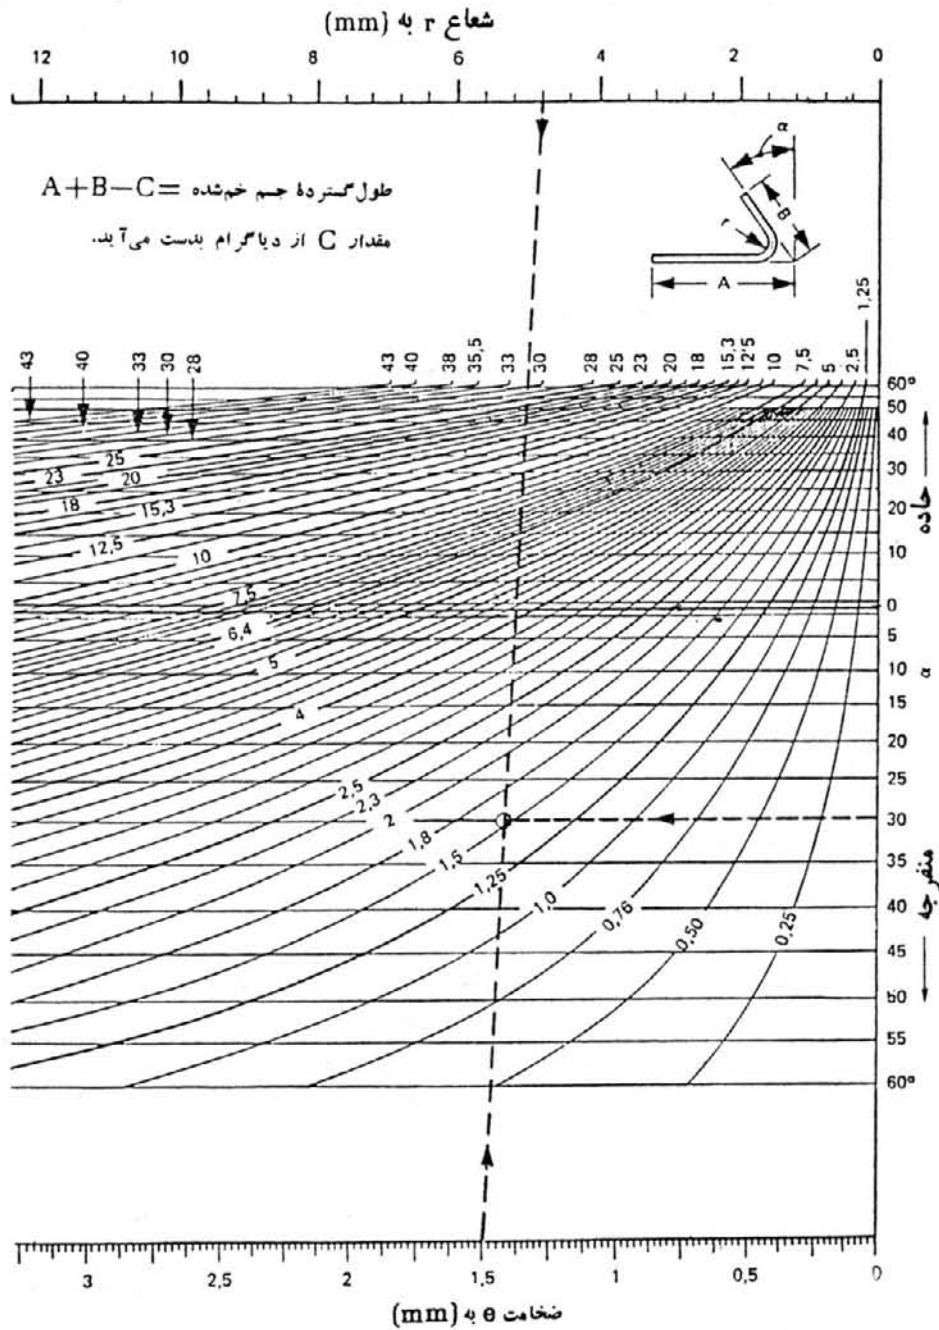

مثال نمونه:

داده‌ها:

شعاع خمکاری: $r=5\text{ mm}$ ، زاویه خمکاری: (منفرجه) $\alpha=30^\circ$ ، ضخامت ورق: $\theta=1,5\text{ mm}$

نتیجه:

مقدار C از منحنی واقع در تقاطع خطی که مقادیر r و θ و خط افقی ماربر α را متصل می سازد

به دست می آید: $C=1,5\text{ mm}$