

- گیره را بیندید و بوسیله چکش پلاستیکی روی قطعه کار ضربه وارد کنید تا کاملاً روی شمشها بنشیند.

- دستورالعمل های بالا را تکرار کنید.


- قطعه کار را از گیره باز کنید و برآده های آنرا تمیز کنید.

(در موقع برداشتن قطعه کار مواظب دستهایتان باشید چون ممکن است پلیسیه های کار دستتان را ببرد).

فرز کاری زبانه ها :

معمولًا برای ساختن زبانه ها از قطعات چهار گوش استفاده می شود . قبل از ساختن زبانه قطعات چهار گوش را از هر طرف گونیا کنید و باندازه مناسب در آورید .

موقعیت تیغه فرز برای عمق پله :

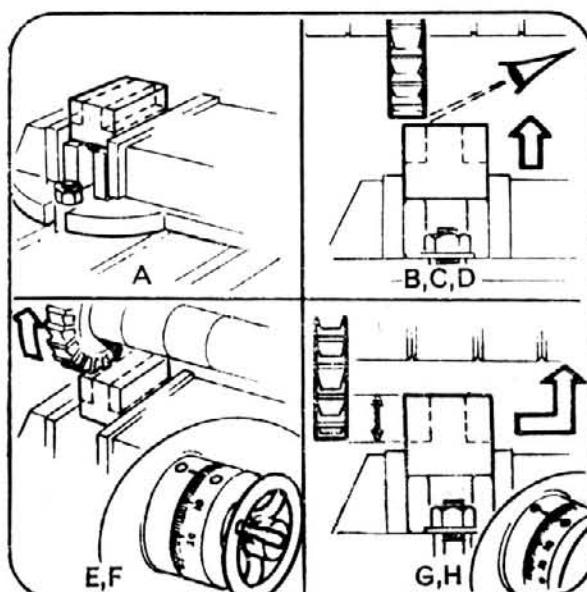

- فلک های گیره را تمیز کنید و قطعه کار را بطور مناسب روی دوشمش زیرسی موافقی قرار دهید . قطعه کار را طوری قرار دهید تا آنجائی که باید تراشیده شود از فلک های گیره بیرون بیاید .


- میز را آنقدر بالا ببرید که فاصله تیغه فرز با قطعه کار در حدود 7 میلیمتر شود .

- تیغه فرز را باندازه پله ای که باید تراشیده شود بطرف سطح قطعه کار ببرید . فلک های گیره را محکم کنید .

- مطمئن شوید که تیغه فرز، بیش از حد مجاز، قطعه کار را نتراشد .


- میزرا بالا ببرید که تیغه فرز با کار مماس شود.
- درجه اهرم حرکت عمودی میزرا روی صفر میزان کنید.
- میز را باندازه عمق پله بالا ببرید و درجه اهرم حرکت عمودی را روی صفر میزان کنید.

موقعیت تیغه فرز برای عرض پله :

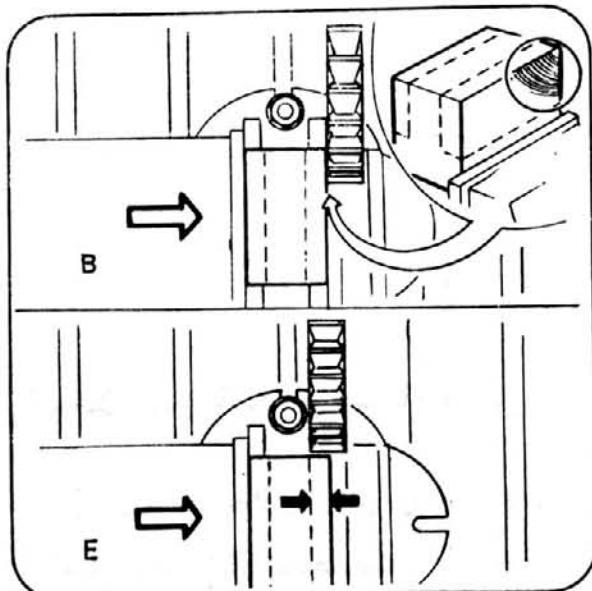


- توسط حرکت عرضی میز، تیغه فرزرا از طرف پهلو به قطعه کار نزدیک کنید تا حدود ۷ میلیمتر با قطعه کار فاصله داشته باشد.
- ماشین را برای انداخته و میز را حرکت دهید تا تیغه فرز با کار مماس شود.
- درجه اهرم حرکت عرضی را روی صفر میزان کنید.
- ماشین را از حرکت باز دارید و توسط حرکت طولی میز تیغه فرز را به ابتدای قطعه کار برسانید.
- آنقدر بار بدھید تا اولین پله تراشیده شود (در ضمن جهت حرکت را علامت گذاری نمائید).

پله را تراشید :

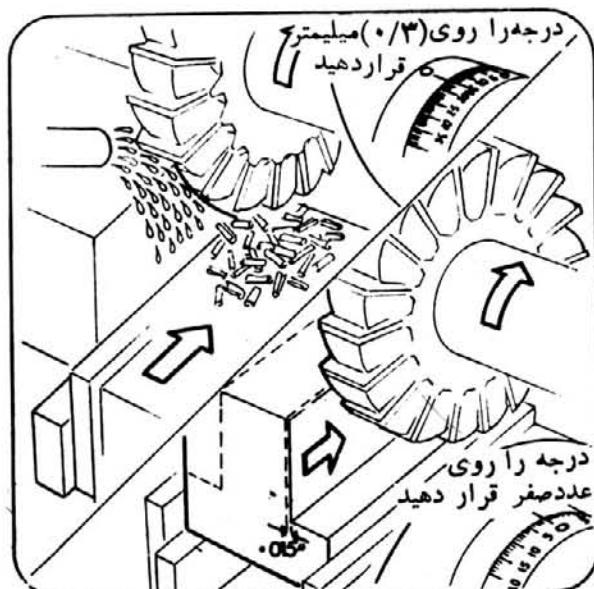


- تقریباً در حدود ۳/۰ میلیمتر برای پرداخت کاری باقی بگذارید.
- میز را تقریباً باندازه نصف دور درجه اهرم بگردانید و دوباره بار ۳/۰ میلیمتر را با آن بدھید و جهت را علامت گذاری کنید.
- در موقع تراشیدن از آب صابون استفاده کنید.
- ماشین را خاموش کنید و میز را کنار بکشید و برآده آب صابون‌ها را تمیز کنید.
- عمق و پهنای پله را امتحان کنید و مطمئن شوید که درجه اهرم حرکت نکرده باشد.
- اگر لازم باشد دوباره درجه اهرم را میزان کنید و روی صفر قرار دهید و پله را تمام کنید.

تراشیدن بقیه قطعه کار :

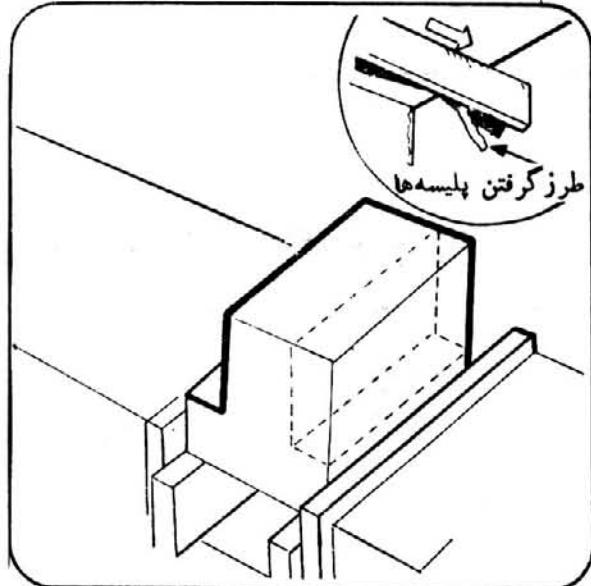

- قطعه کار را از گیره خارج کنید. فکها و شمشهای زیرسری را تمیز کنید.
- پلیسه ها را از روی قطعه کار بر طرف کنید.
- قطعه کار را بچرخانید و از طرف دیگر قرار دهید. فک های گیره را محکم کنید.
- مراحل بالا را دوباره تکرار کنید.
- قطعه کار را خارج کرده پلیسه های آنرا بگیرید.

تراشیدن شیار با تیغه فرزشیار تراش :

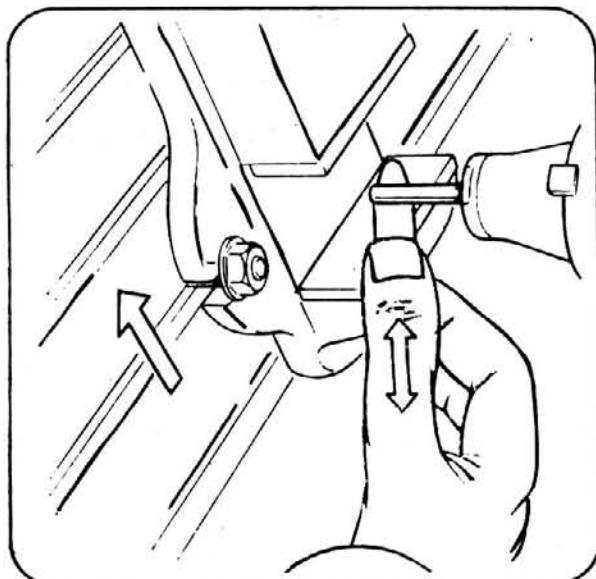

۱- گیره را بطور موازی روی میز قرار دهید

۲- تعیین محل شیار توسط میله


- یک میله صاف را به میل فرز بیندید.
- فک های گیره را از هم دور کنید.
- میله را تقریباً در وسط گیره قرار دهید.
- دفت کنید که میله کاملاً در مرکز باشد.
- میز را حرکت دهید تا میله به فک ثابت نزدیک شود.

- فاصله میله با فک ثابت حدود $1/6$ میلیمتر باشد.

- فیلر $25/0$ میلیمتر را بین میله و فک ثابت قرار دهید و میز را بچرخانید تا فیلر کاملاً بهردو بچسبد.
- درجه اهرم را روی صفر میزان کنید.

- میز را بعقب برگردانید تا میله در نصف قطر شیاری که باید تراشیده شود قرار گیرد.


قراردادن قطعه کار در گیره :

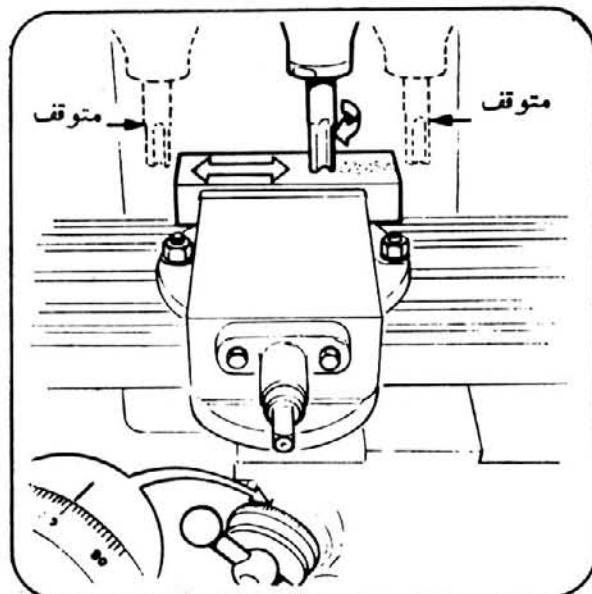

- مطمئن شوید که قطعه کار و گیره تمیز هستند.
- اگر لازم باشد یک جفت زیرسی زیرقطعه کار قرار دهید تا حدود ۷/۰ میلیمتر از سطح گیره بالاتر قرار گیرد. قطعه کار را محکم بیندید.

بوش شیار :

- تیغه فرز را طوری به میل فرز بیندید که درست در وسط قرار گیرد.
- تیغه فرز را بقطعه کار مماس کنید و روی قطعه کار علامت بگذارید.
- درجه اهرم حرکت عمودی میزرا روی صفر میزان کنید.
- براده برداری را شروع کنید و بطور متناسب از دو طرف شیار براده بردارید.

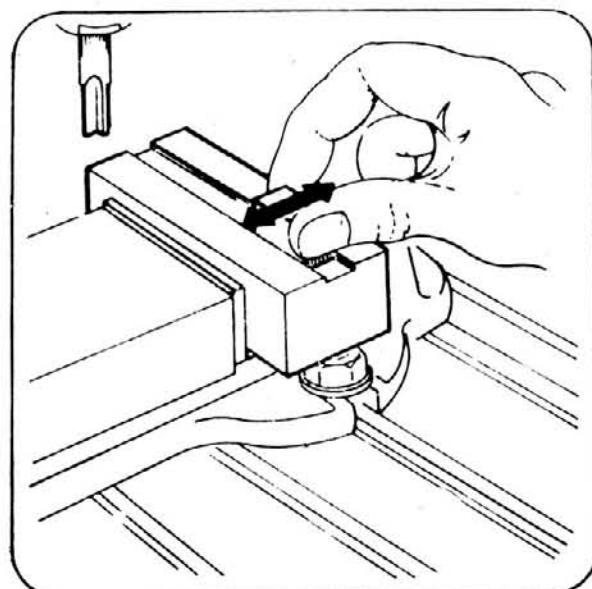

امتحان عرض ، عمق ، و موقعیت شیار :

- همینکه عمق شیار به ۱/۵ میلیمتر رسید عرض شیار را توسط تکه اندازه گیری کنترل کنید.
- وقتیکه عمق شیار به ۳ میلیمتر رسید اندازه را بوسپله میکرومتر یا کولیس کنترل کنید.
- هنگامیکه حدود ۳/۰ میلیمتر از عمق شیار باقی مانده است عمق را توسط میکرومتر عمق سنج یا کولیس عمق سنج کنترل کنید.

تواشیدن شیارهای T شکل :


شیارهای T شکل را با دو عمل زیرمی تراشند :

۱- تراش شیار ساده با فرز شیارتراش

۲- تراش انتهای افقی شیار با استفاده از تیغه فرز و پیزه که انتهای شیار را با پهنا و عمق لازم می تراشد.

طرز عمل : برای تراشیدن شیار اول ماشین را تنظیم کنید و شیار را بتراشید (شیار دوم هم باید در همان مرکز

قرار گیرد).

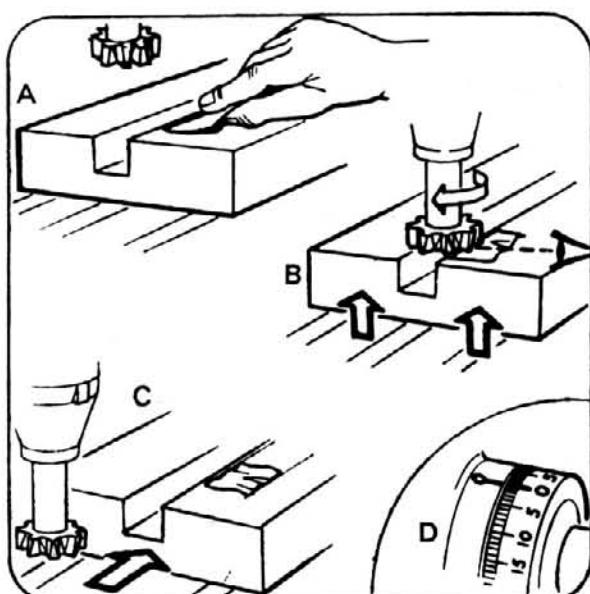

- یك تیغه فرز شیار تراش مطابق شکل انتخاب کرده و پهنا و قطر آنرا امتحان کنید .

- تیغه فرز را در میل فرز قرار داده و آنرا از نظر اینکه کاملا در مرکز واقع شده آزمایش کنید .

قواردادن تیغه فرز برای تواشیدن عمق شیار:

- یك تکه کاغذ نازک را خیس کرده و روی سطح قطعه کار قرار دهید .


- میز را بالا ببرید تا تیغه فرز با کاغذ تماس پیدا کند.

- تیغه را متوقف کرده و قطعه کار را از آن دور کنید.


- میز را باندازه ای که لازم است بالا ببرید و درجه اهرم را روی صفر میزان کنید .

- اهرم حرکت عمودی را قفل کنید .

تراشیدن شیار T شکل :

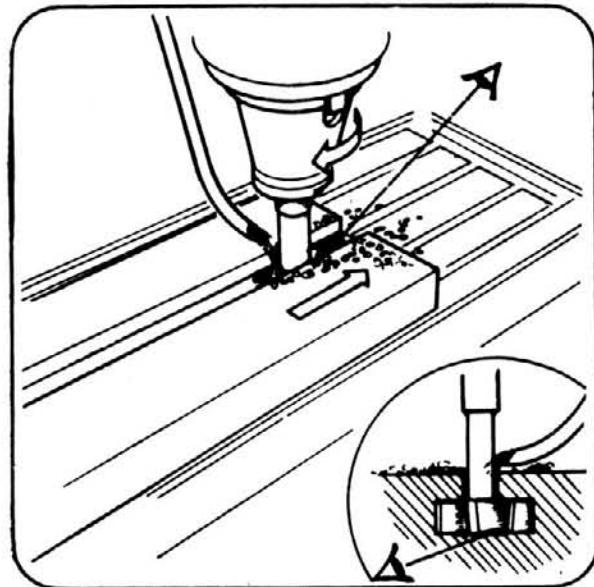


- سرعت براده برداری را بطور صحیح انتخاب کنید.
- برش را شروع کرده با چشم کنترل کنید که تیغه فرز ته شیار را پرداخت کند .
- اگر تیغه فرز ته شیار را بره بره میکند عمق برش را تنظیم کنید .
- آب صابون بکاربرید و توسط برس براده ها را پاک کنید. هر قدر مقدار براده ای که در شیار باقی میماند کمتر باشد قطعه کار بهتر تراشیده میشود .

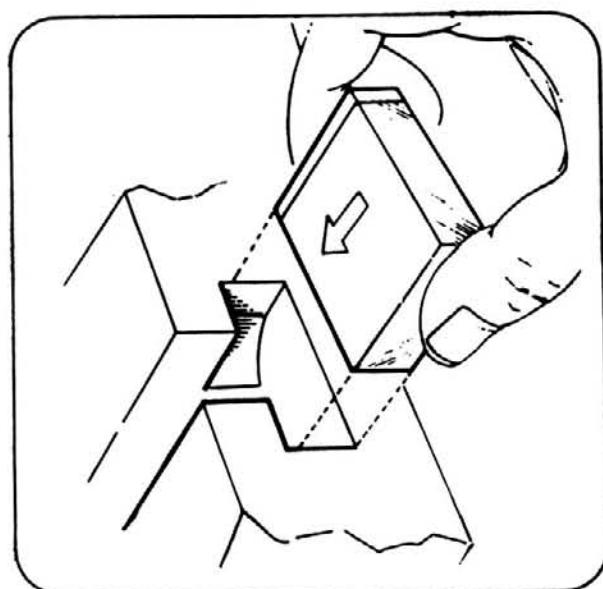

کنترل اندازه شیار :


- تیغه فرز باید مقداری از شیار را بتراشد تا بتوان تکه اندازه گیری را در آن جای داد.
 - تیغه فرز را متوقف کنید و آنرا از قطعه کار دور نمایید.
 - آب صابون و براده داخل شیار را پاک کنید .
 - شیار را با تکه اندازه گیریا کولیس کنترل کنید .
- توضیح - با ماشین فرز افقی نیز میتوان شیار T شکل تراشید فقط بستن قطعه کار در دو ماشین متفاوت است .

کف تراشی تقسیم‌دار:

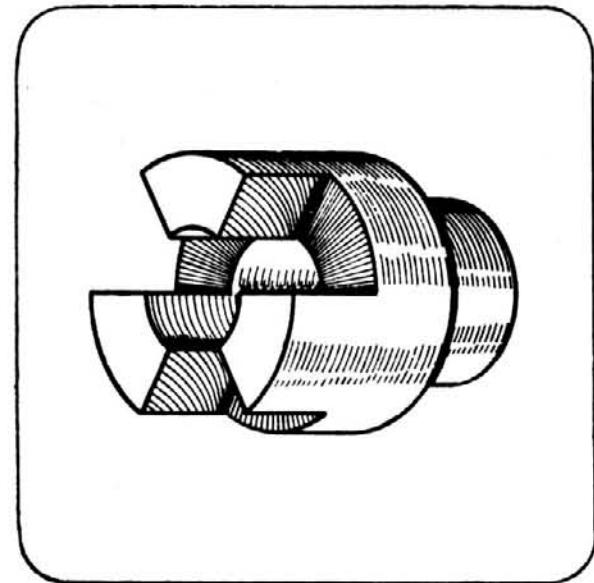

- معمولاً این نوع کفه‌هارا با دندانه‌های فرد می‌سازند.
- عرض تیغه فرز برای تراشیدن کفه‌های بایستی باندازه‌ای باشد که بتواند شیار مورد نظر را دریک مرحله ایجاد کند


البته در صورت لزوم بایستی کمی لقی هم داشته باشد.

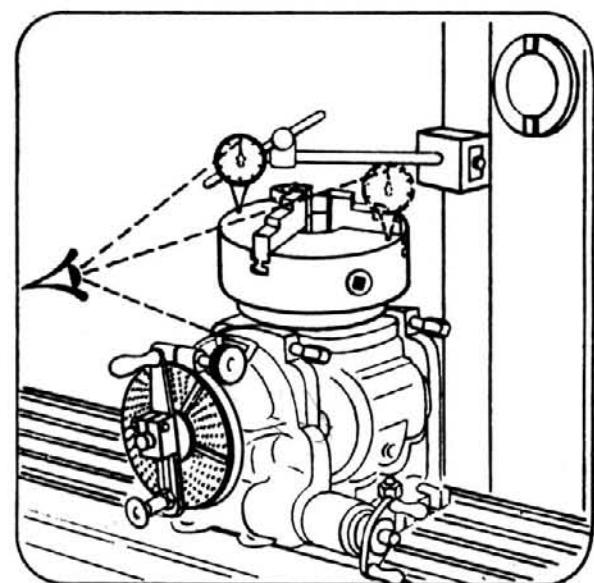

بستن و سیله نگهدارنده قطعه کار:

- دستگاه تقسیم‌رآباصه نظام مربوط بطور عمودی روی میز ماشین قرار دهید.
- صحیح بسته شدن دستگاه تقسیم‌راتوسط ساعت اندازه گیری کنترل کنید.


ایمنی: (در موقع پائین آوردن دستگاه تقسیم دستها را از زیر آن دور کنید).

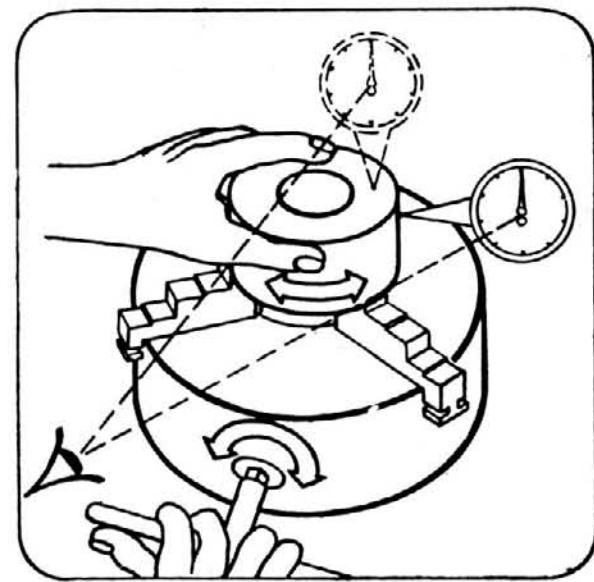

بستن قطعه کار:

- قطعه کار را محکم به فک‌های سه نظام بیندید و از هر گونه انحرافی به طرفین جلو گیری کنید.
- اگر نقصی در صحیح بسته شدن ایجاد گردید آنرا باز کرده و دوباره بطور صحیح بیندید.

بستن تیغه فرز:

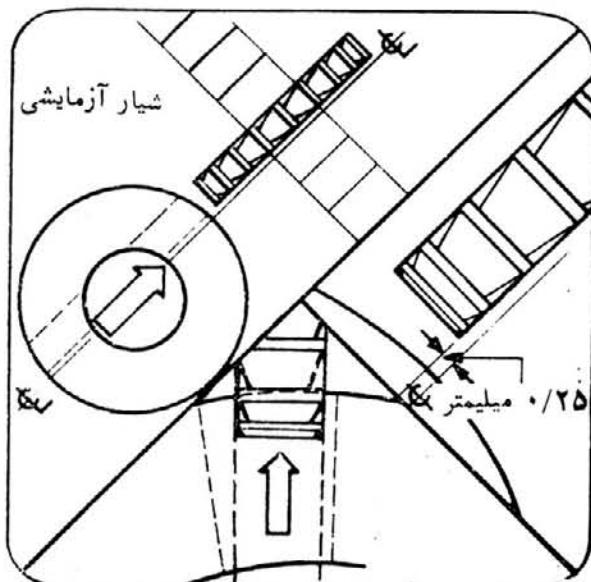

- میل فرز مناسبی انتخاب کرده آنرا تمیز کنید و روی ماشین سوار نمایید.

- تیغه فرز شیار تراش (پهلو تراش و پیشانی تراش) انتخاب کنید.

- تیغه فرز را سوار کنید و با چشم کنترل نمایید که تقریباً در مرکز دستگاه تقسیم قرار گیرد.

- ماشین را راه بیندازید و وقتی تیغه فرز در حال گردش است آنرا با سطح خارجی قطعه کار مماس کنید.

- تیغه فرز را در مرکز قرار داده و ۰/۲۵ میلیمتر از بغل کار (برای لقی) باقی بگذارد. شیاری را بطور آزمایشی بتراشید.


ایمنی: دستهای از تیغه فرز دور نگهدارید.

کنترل شیار:


- توسط میکرومتر اندازه را کنترل کنید. در صورتی که صحیح بود آنرا بتراشید و باندازه موردنظر درآورید.

- بقیه تقسیمات را بتراشید و اندازه تقسیمات را کنترل کنید.

ایمنی: مواطعه پلیسدهای لبه کار باشد.

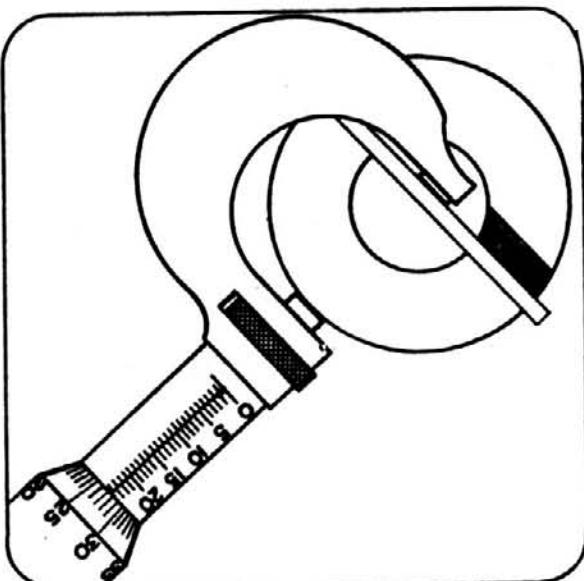


- پلیسدهای لبه کار را از بین ببرید.
(محاسبات مورد نیاز برای تنظیم دستگاه تقسیم در حساب فنی ذکر شده است).

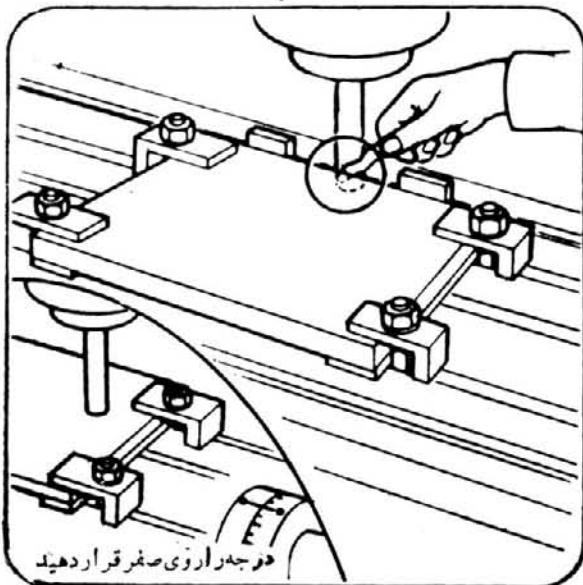


مته مرغک زدن توسط ماشین فرز عمودی :

- بستن قطعه کار به میز ماشین
- روش مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب کنید
قطعه کار را طوری روی میز قرار دهید که هنگام سوراخ کردن آسیبی به میز نرسد.
- قطعه کار را بطور موازی با میز و گونبائی تنظیم کنید .

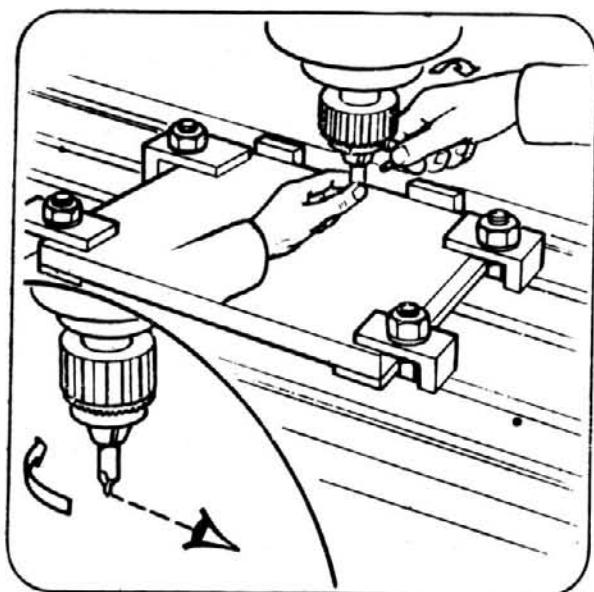


انتخاب مته مرغک :

- مته مرغک مناسبی انتخاب کنید که قطر بدنه آن کمی از قطر سوراخی که باید سوراخکاری شود کمتر باشد.
- مته مرغک را به سه نظام بیندید و آنرا با آچار سه نظام کاملاً محکم کنید.
 - ماشین را روشن کنید و کنترل کنید که مته مرغک درست در مرکز بسته شده باشد . (لنگ نباشد)

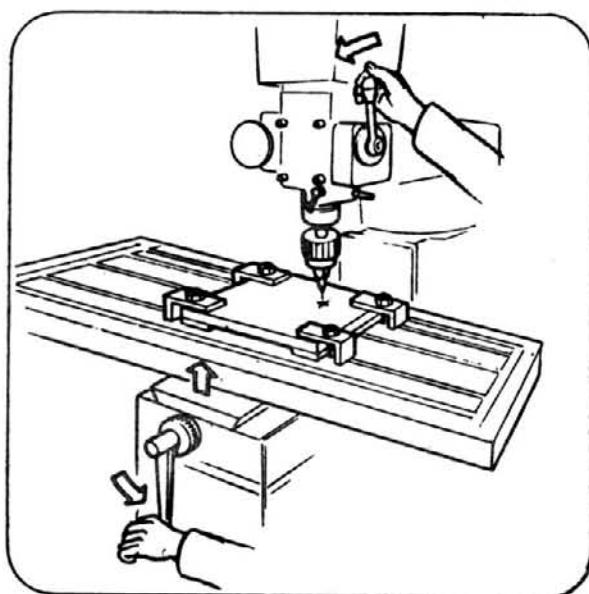


مته مرغک زدن قطعه کار :

- میز را بالا بیاورید تا قطعه کار با مته مرغک در حدود ۲ سانتیمتر فاصله پیدا کند.
- ماشین را راه بیندازید و با گردش اهرم دستی نوک مته مرغک را با قطعه کار مماس کنید.

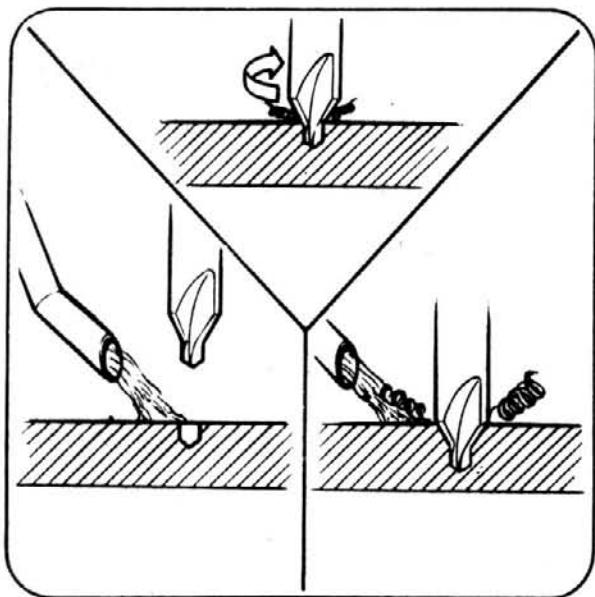

- (از مقدار کمی آب صابون استفاده کنید) بوسیله گردش اهرم دستی بار دهید تا تمام نوک مته مرغغ در قطعه کار قرار گیرد.

اهرم دستی را بالا ببرید و برآدها را پاک کنید.
دو باره با پائین آوردن اهرم دستی بار دهید تا کار تمام شود
(از آب صابون استفاده کنید).

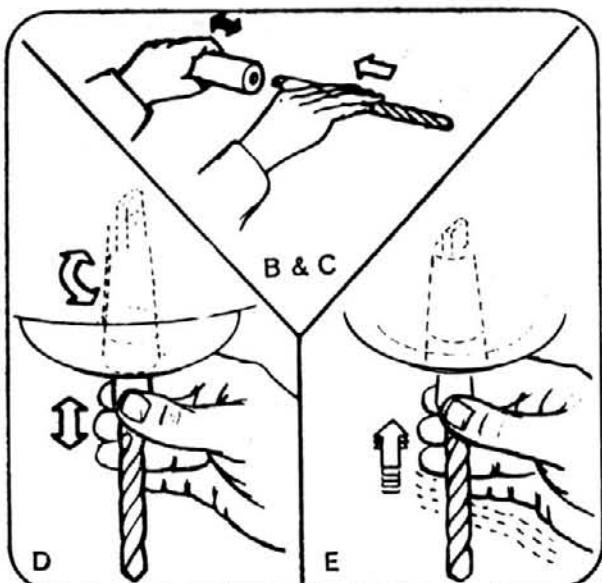

سوراخکاری توسط مته روی ماشین فرز عمودی:

انتخاب مته :

- متاهای با اندازه مناسب انتخاب کنید.
- کنترل کنید که مته سالم باشد.


قرار دادن مته در میل فرز :

- کلاهکی انتخاب کنید که اندازه مخروط آن مناسب مخروط میل فرز باشد.

- دقت کنید که سطح خارجی کلاهک مته و درون مخروط میل فرز تمیز باشند.


- مخروط کلاهک را با مخروط میل فرز در گیر کنید.
- کلاهک را به میل فرز کاملاً محکم کنید (با غشای دست)
و آنرا بچرخانید تا دوپهنه انتهای کلاهک در شیار میل فرز جا گیرد.

سوراخکاری :

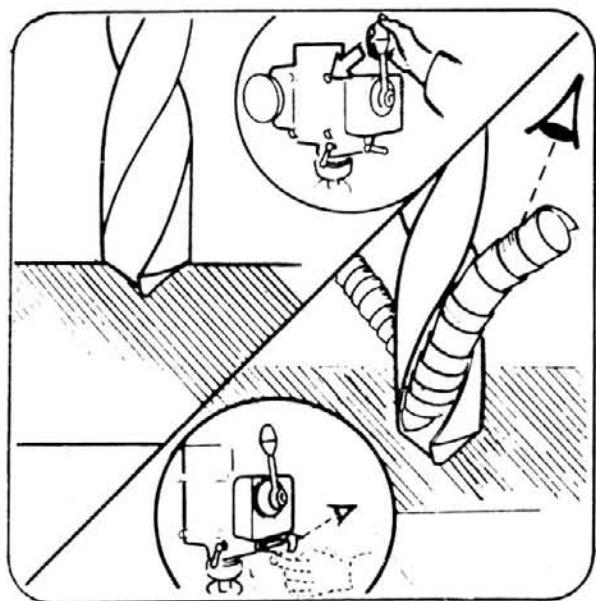

بوسیله اهرم دستی متنه را آنقدر پائین بیاورید تا نوک آن داخل سوراخ ایجاد شده توسط متنه مرغلک شود.
- دستگاه خودکار ماشین را برآه بیاندازید و بار دهید (از آب صابون استفاده کنید).

- اگر ضخامت قطعه زیاد است بعد از هر باری که میدهید متنه را بالا بیاورید تا برآدها بیرون آید و متنه هم زیاد گرم نشود.
- اگر رنگ برآدها آبی شد مقدار بار را کم کنید.

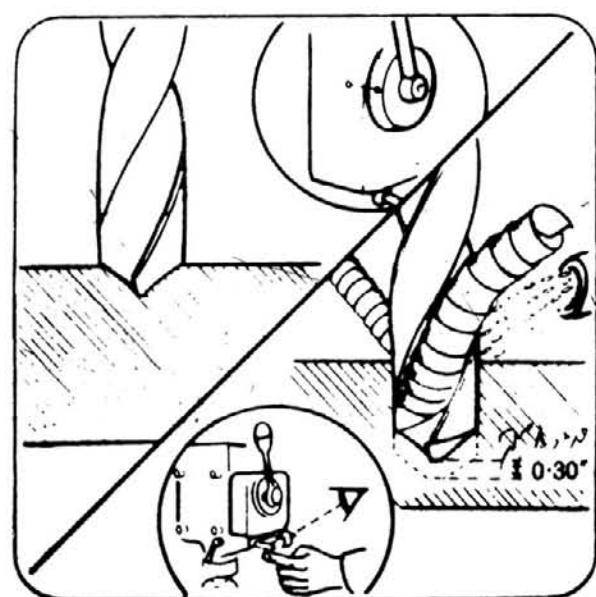


سوراخکاری سوراخهای بن‌بست :

- اهرم دستی را پائین بیاورید تا نوک متنه وارد سوراخ ایجاد شده بوسیله متنه مرغلک شود.

- درجه اهرم دستی را روی صفر میزان کنید.

- بطور خودکار بار دهید و ۱ میلیمتر قبل از اتمام کار بار را قطع کنید.

بار خودکار را قطع کنید و توسط اهرم دستی آنقدر بار دهید تا عمق لازم بدست آید

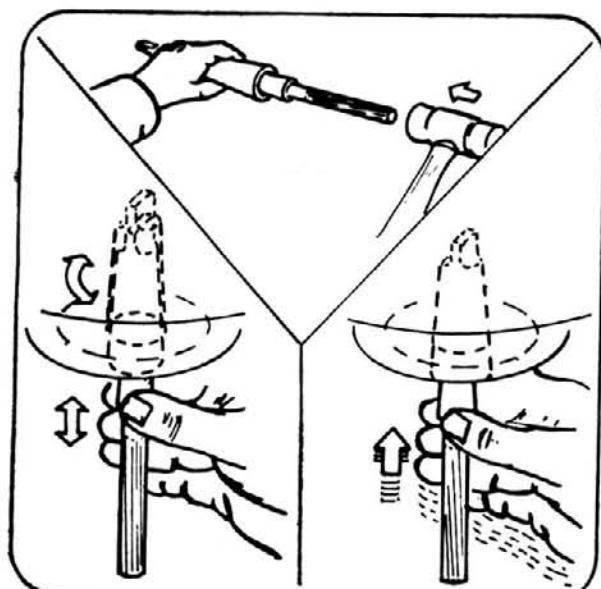

برقو کاری توسط ماشین فرز: انتخاب برقو:


- برقوئی با اندازه مناسب انتخاب کنید.

- با چشم کنترل کنید که لمبهای برنده برقو سالم باشد.

جازدن برقو:


- کلامهکی انتخاب کنید که اندازه مخروط آن با مخروط میل فرز مناسب باشد.

- سطح خارجی مخروط برقو و درون کلاهک و میل فرز را تمیز کنید.
- مخروط برقو را داخل مخروط کلاهک قرار داده و با چکش پلاستیکی بآرامی به سر برقو ضربه وارد کنید تا در کلاهک "گاملا" محکم شود.
- برقو و کلاهک را که باهم در گیر شده اند داخل مخروط میل فرز قرار دهید.

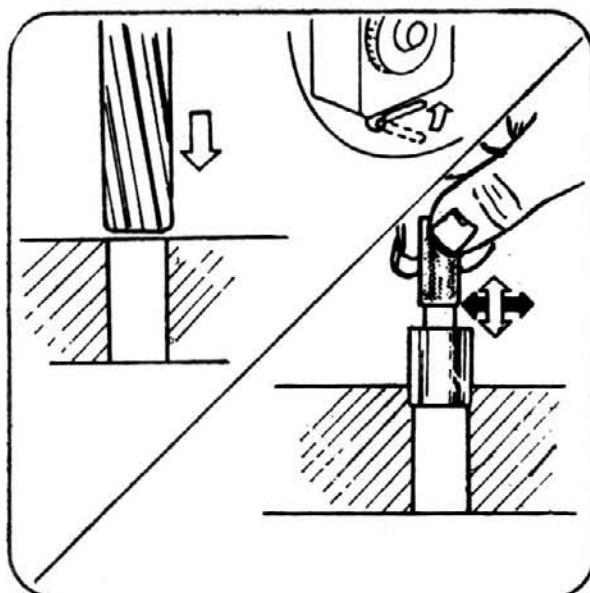

برقو کاری:

- بوسیله گردش اهرم دستی برقو را پائین بیاورید تا حدود ۵٪ میلیمتر با قطعه کار فاصله پیدا کند.
- توسط بار خودکار بار دهید (از آب صابون استفاده کنید).
 - هنگامیکه گودی سوراخ برقوزده تقریباً به ۶ میلیمتر رسید آنرا بوسیله فرمان اندازه گیری آزمایش کنید.
 - توسط بار خودکار بار دهید تا سر برقو از طرف دیگر قطعه کار خارج شود.

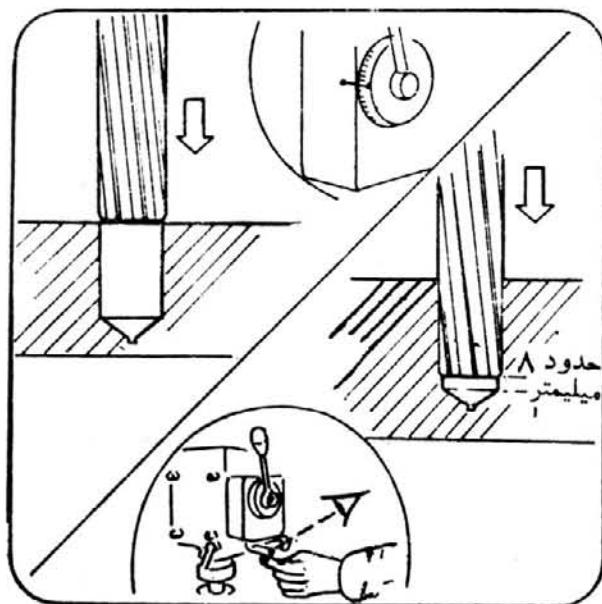


برقو کاری سوراخهای بن بست

- برقو را بوسیله گردش اهرم دستی پائین آورید تا داخل سوراخ شود.
- درجه اهرم دستی را روی صفر میزان کنید.
- توسط بار خودکار بار دهید (از آب صابون بمقدار زیاد استفاده کنید) و ۳٪ میلیمتر قبل از اتمام کار بار را قطع کنید.
- تا اتمام کار با اهرم دستی بار بدهید.

قلاویز کاری توسط ماشین فرز:

جاذدن مرغلک:

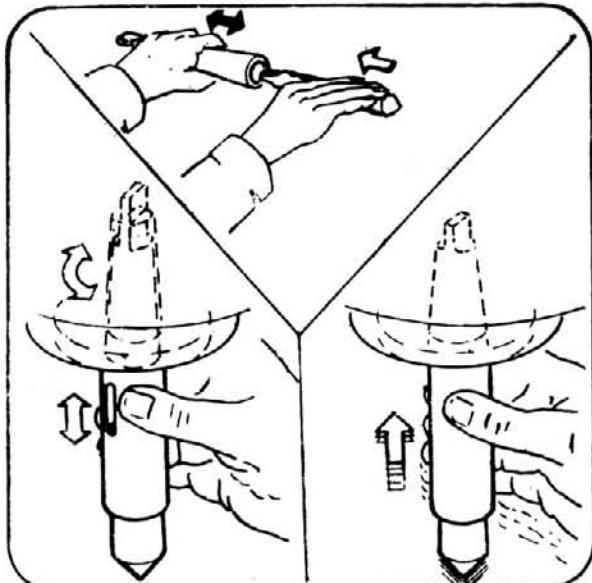


– مرغلک مناسبی انتخاب کنید.

– برای جاذدن مرغلک در مخروط میل فرز مرغلک را داخل کلاهک مناسبی قرار دهید.

– مرغلک را با کلاهک درون میل فرز قرار دهید و

مطمئن شوید که دو پهن ته مرغلک در شیار میل فرز جا گرفته است.

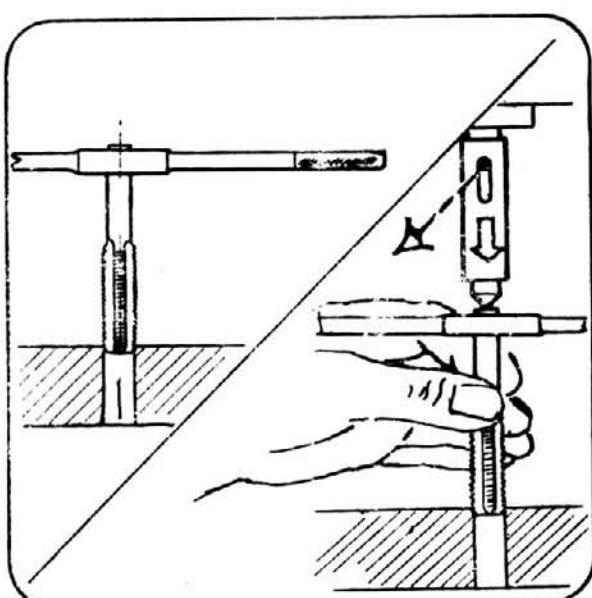

بستن قلاویز:

– قلاویز گردن را بانتهای قلاویز پیش رو وصل کنید.

– قلاویز را داخل سوراخ قرار دهید و با چشم کنترل


کنید که بطور عمودی قرار گرفته است.

– با دست چپ قلاویز و قلاویز گردن را نگاهدارید

و با دست دیگر توسط اهرم دستی نوک مرغلک را داخل سوراخ انتهای قلاویز کنید.

– به اهرم دستی فشار وارد آورید تا انتهای دو پهن

مرغلک در داخل کلاهک و میل فرز کاملاً محکم شود.

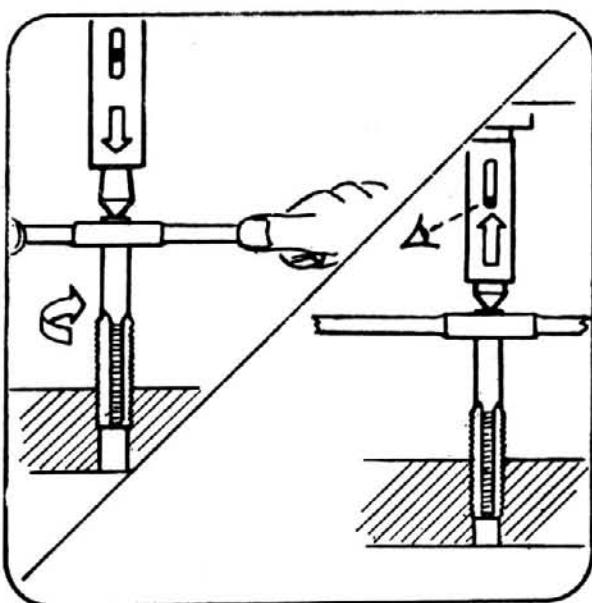

قلاویز کاری :

– فشار کمی به اهرم دستی وارد آورید و قلاویز را

در فواصل معین با چرخاندن در جهت مخالف گردشی که دارد حدود نصف دور آزاد کنید.


امتحان دنددها :

– سوراخ قلاویز شده را تمیز کنید.

– سوراخ قلاویز شده را توسط فرمان پیچ امتحان

کنید.

قلاویز کاری سوراخهای بن بست :

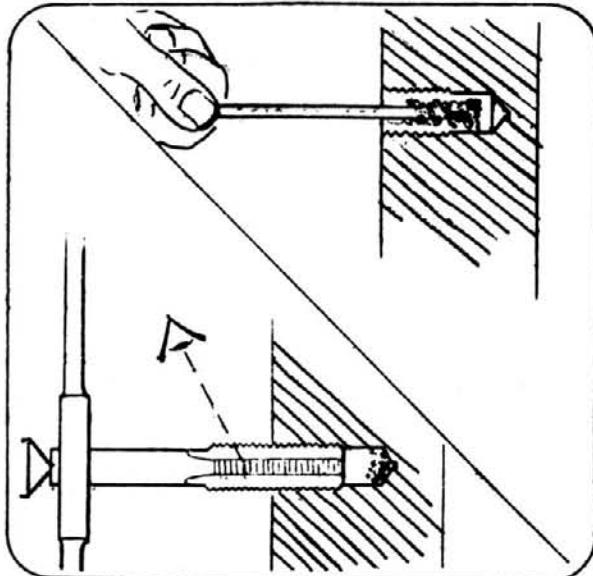

- عمق سوراخ را اندازه بگیرید و بهمان اندازه روی قلاویز علامت بگذارید .

→ قلاویز را آماده کرده و شروع بکار کنید .

- پس از قلاویز کاری چند دنده قلاویز را خارج نموده و برآده های داخل سوراخ را توسط آهنربا یا هوای فشرده خارج کنید .

در پایان قلاویز کاری بسیار دقیق کنید و وقتی که مقاومتی در مقابل قلاویز دیدید آنرا خارج کرده سوراخ را اندازه بگیرید .

- از قلاویز وسطی و پس رو استفاده کرده و تمام عمق سوراخ را قلاویز کنید .

ایمنی : در موقع استفاده از هوای فشرده حتماً از عینک حفاظتی استفاده کنید .

شناسائی وسائل کمکی ماشین فرز :


اجرای عملیاتی که بطور عادی روی ماشین فرز مقدور نیست با دستگاههای کمکی انجام میگیرد . این دستگاهها عبارتند از :

۱- دستگاه کله زنی .

۲- دستگاه کله گی عمودی .

۳- دستگاه کله گی افقی .

دستگاه کله زنی :

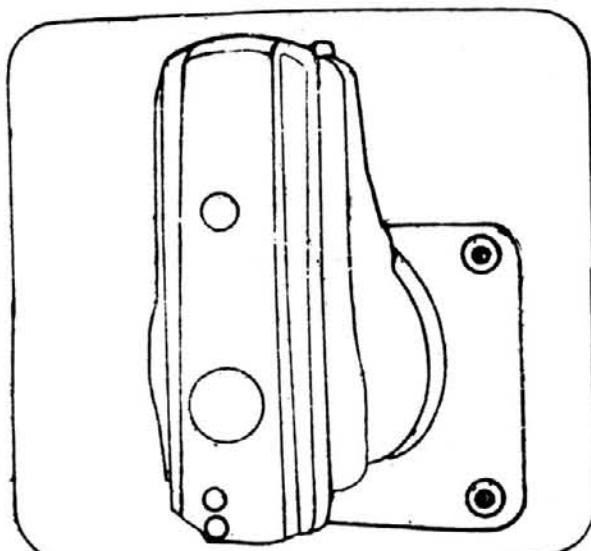

اساس کار دستگاه کله زنی مانند ماشین های صفحه تراش است . این دستگاه بر روی ماشین فرز سوار شده و با استفاده از میله لنك حرکت دورانی فرز را به حرکت رفت و برگشت تبدیل میکند .

امتداد حرکت این دستگاه عمودی است اما بطور کلی میدان عمل آن کمتر از یک ماشین کله زنی است ،

موارد استعمال دستگاه کله زنی در تراشیدن چرخ دندانه های داخلی به کمک میز گردان ، درست کردن میل دندانه به کمک دستگاه تقسیم خطی ، در آوردن جای خار و بسیاری کارهای دیگر میباشد .


دستگاه کله‌گی عمودی :

یکی دیگر از دستگاههای کمکی ماشین فرز دستگاه کله‌گی عمودی است.

با این وسیله میتوان ماشین فرز افقی را تبدیل به ماشین فرز عمودی کرد.

دستگاه طوری ساخته شده است که میتواند در حول محور خودش گردش کرده قطعات کار را تحت زاویه بترانش و بدین جهت محیط دایره دو قسمت که رویهم میگردند درجه‌بندی شده است. به دستگاه کله‌گی عمودی میتوان انواع تیغه فرزهای انگشتی، فرم‌تراش، شیار‌تراش و کف‌تراش بست و عملیات فرز کاری عمودی را با آنها انجام داد.

کاربرد این دستگاه بیشتر همان کاربرد فرز عمودی است.

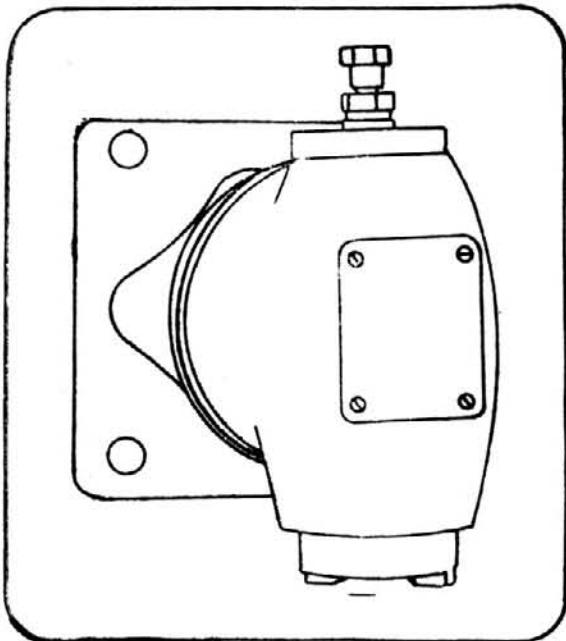

دستگاه کله‌گی افقی :

دستگاه کله‌گی افقی مانند دستگاه کله‌گی عمودی روی بدن ماشین فرز سوار میشود و نسبت به سطح میز موازی و نسبت به بدن ماشین متغیر است.

کاربردهای مهم این دستگاه به قرار زیر است:


- تراشیدن چرخ دندانهای مارپیچی که زاویه انحراف آنها زیاد است.


- پیشانی تراشی با تقسیم مورد نیاز.

- تراشیدن شیارهای عمود بر هم بدون اینکه قطعه کار باز شود.

- تراشیدن دندانهای.

محور کله‌گی افقی میتواند موازی محور دستگاه و میل فرز باشد و یا تحت زاویه مثلاً عمود بر آن قرار گیرد.

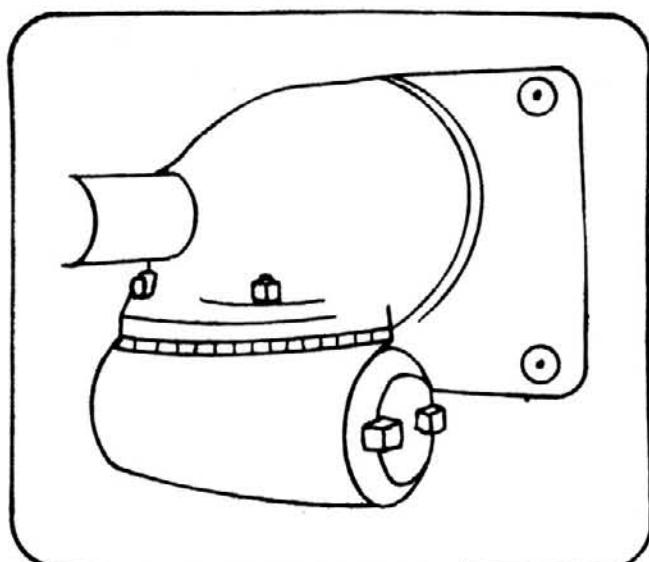

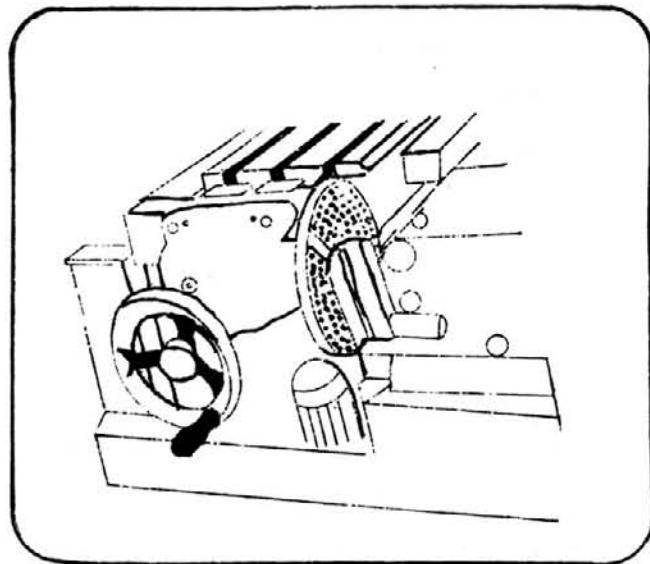

برای تقسیم قطعه‌های کرد از دستگاه تقسیم استفاده می‌شود. اما اگر بخواهیم میل دندانه بتراشیم باید تقسیم را با بوسیله بار طولی میزانجام دهیم و با اینکه از دستگاه تقسیم خطی استفاده کنیم (تقسیم بندی به کمک بار طولی میز دقت کافی ندارد) ولی توسط دستگاه تقسیم خطی حتی تا ۱۰۰ میلیمتر میتوان کار را دقیق تر اشید.

این دستگاه در کنار میز ماشین سوار شده و به میل هدایت وصل میگردد.

عمل تقسیم بنابر آنچه در مورد دستگاه تقسیم گفته شد انجام میگیرد.

سنجش سختی


تعیین سختی فلزاتی که موارد استفاده گوناگون دارند به سه روش زیر عمل می‌آید:

الف : راکول

ب : ویکرز

ج : بریتل

در هر سه طریق فوق از فروبردن جسم سختی در قطعه مورد آزمایش استفاده می‌کنند.

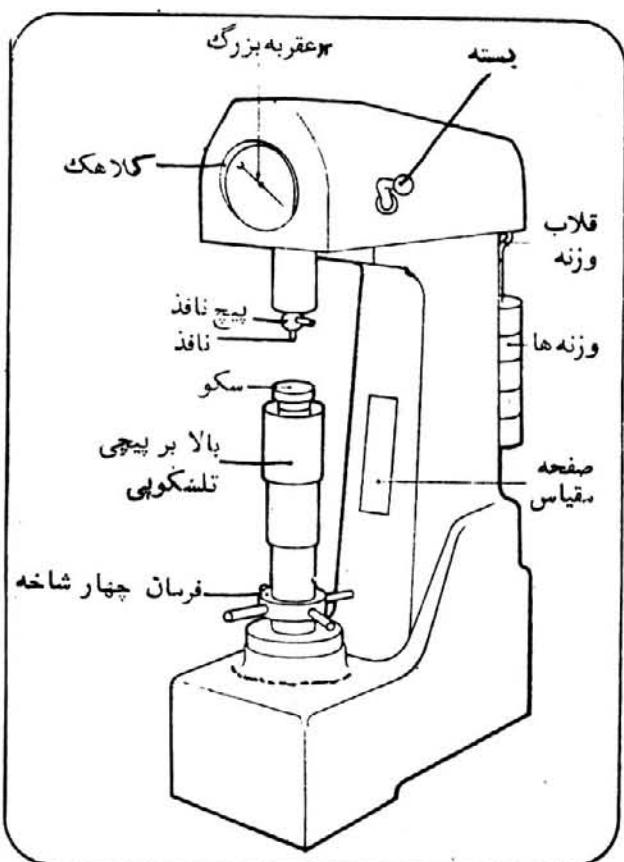

الف - راکول


در این روش جسم فرو رونده از الماس یا ساقمه آبدیده است که با باری کم بر روی سطح قطعه آزمایشی فرود آورده می‌شود.

هنگامیکه ساقمه بر روی جسم قرار گرفت عقبه‌ای را که عمق فرورفتگی را می‌سنجد روی رقم معلومی میزان می‌کنند. در این هنگام بار مورد لزوم (علاوه بر بار مقدماتی) بر فرورونده وارد آورده می‌شود. در نتیجه عمق فرورفتگی بیشتر میگردد. در اثر برداشتن بار بعلت خاصیت ارجاعی فلز عمق فرورفتگی کمتر می‌شود. از روی فرورفتگی با قیمانده در فلز سختی راکول را بدست می‌آورند.

میزان سنجش سختی بستگی به مقدار بار مقدماتی، بارنهای، و نوع فرورونده دارد. ارقام نشان دهنده نتیجه آزمایش سختی راکول را به این طریق نمایش میدهند : **HRC ۶۰**
در این جا رقم سختی بوده با شرایط C بدست آمده است .
در ماشین سختی سنج راکول رقم سختی مستقیماً از هقریه میشود با انتخاب فرو رونده های گوناگون و وزن های مختلف میتوان آزمایش های متعدد انجام داد .

ب - ویکرز

در این روش از الاماسی با قاعده مربع که زاویه بین دو سطح جانبی خیر مجاور آن ۱۳۶ درجه است استفاده میشود.
این هرم تحت اثر بار معلومی در زمانی کوتاه روی نمونه آزمایش قرار داده میشود. پس از فرو رفتن هرم در نمونه آزمایش مربعی ایجاد میگردد که اگر قطرهای آنرا Hv_1 و Hv_2 فرض کنیم اندازه موردنظر میانگین آندو خواهد بود.
رقم سنجش ویکرز مانند سنجش برینل از جدولهای مربوطه بدست میآید.
نتیجه آزمایش سنجش ویکرز بروش زیر نشان داده میشود : **Hv₂ ۷۵۰**
این نشان میدهد که رقم سنجش ۷۵۰ میباشد که در اثر باری برابر با ۳۰ کیلو گرم بدست آمده است .

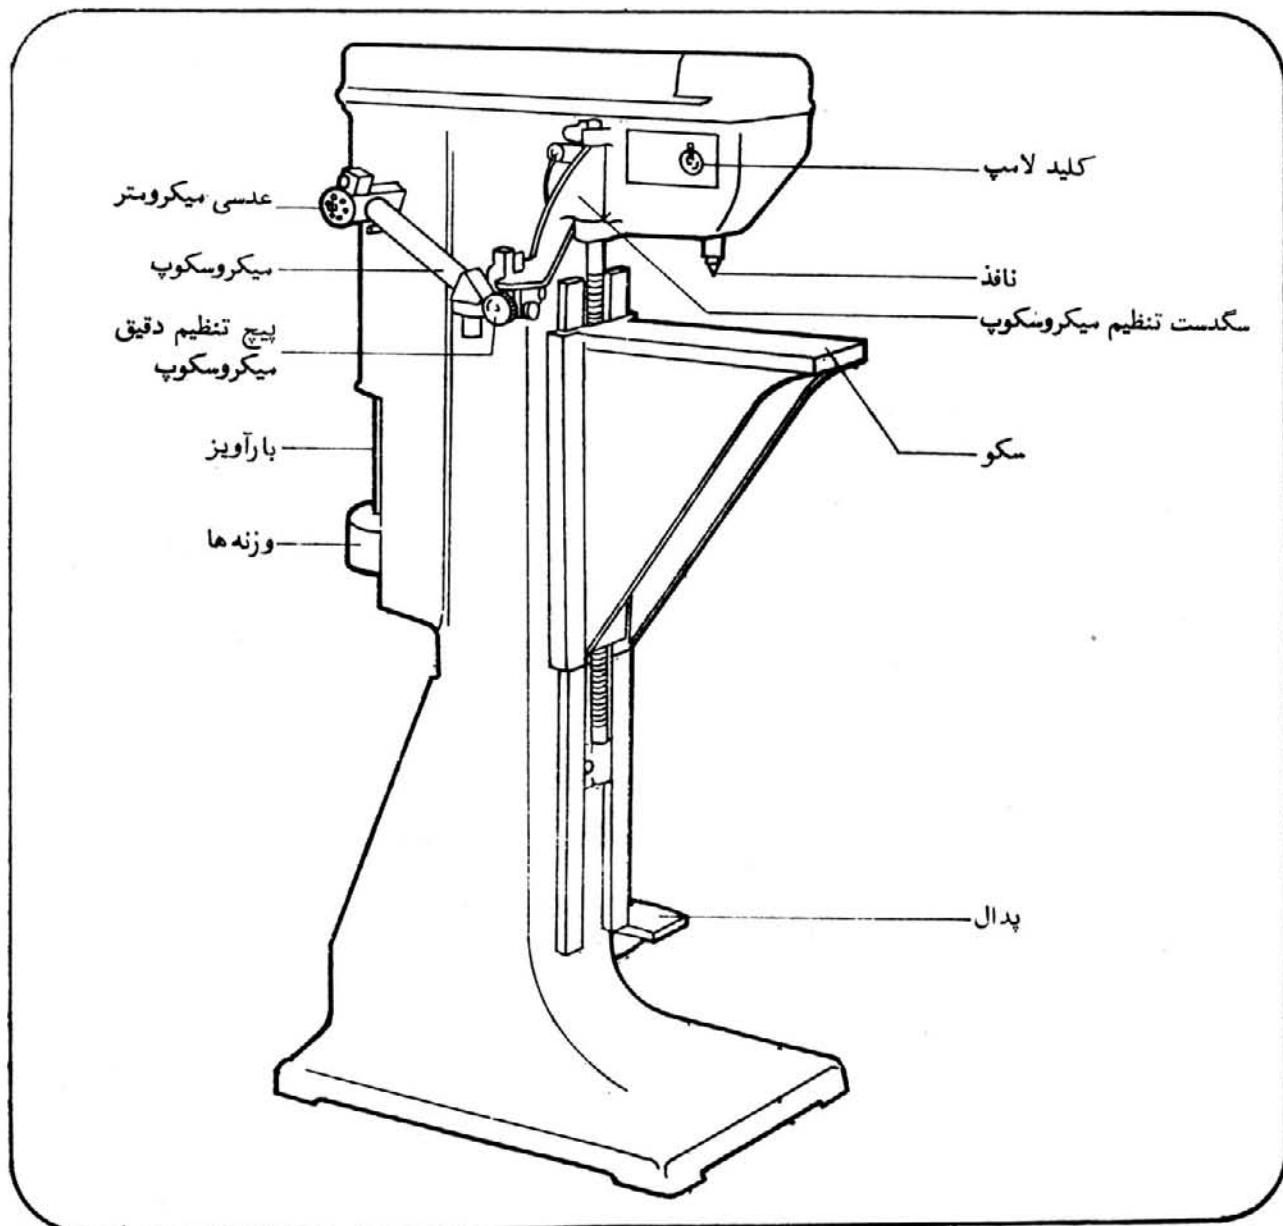


ج - برینل :

در این طریقه ساقمهای فولادی با قطری معین زبرفشاری معلوم و برای زمانی کوتاه روی سطح نمونه آزمایش بکار می‌رود. قطر فرورفتگی روی دوقطر عمود برهم اندازه گرفته می‌شود (بوسیله میکروسکوپ) پامراجعه به جدول‌های مربوطه قطر فرورفتگی به عدد برینل تبدیل می‌گردد.

نتیجه آزمایش‌های سنجشی برینل به روش زیرنماش
داده می‌شود.

۲۲۶ HB ۱۰/۳۰۰۰

اعداد و علامت‌های بالا نشان میدهد که رقم سنجشی ۲۲۶ است که بوسیله ساقمهای به قطر ۱۰ میلیمتر و باری برابر ۳۰۰۰ کیلوگرم بدست آمده است. مدت زمانی که نمونه آزمایشی زیر بار قرار داشته بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بوده است. اگر زمانی که بار بر روی نمونه آزمایش فشار آورده است بازمان استاندارد برابر نباشد عدد دیگری به اعداد بالا اضافه می‌شود.

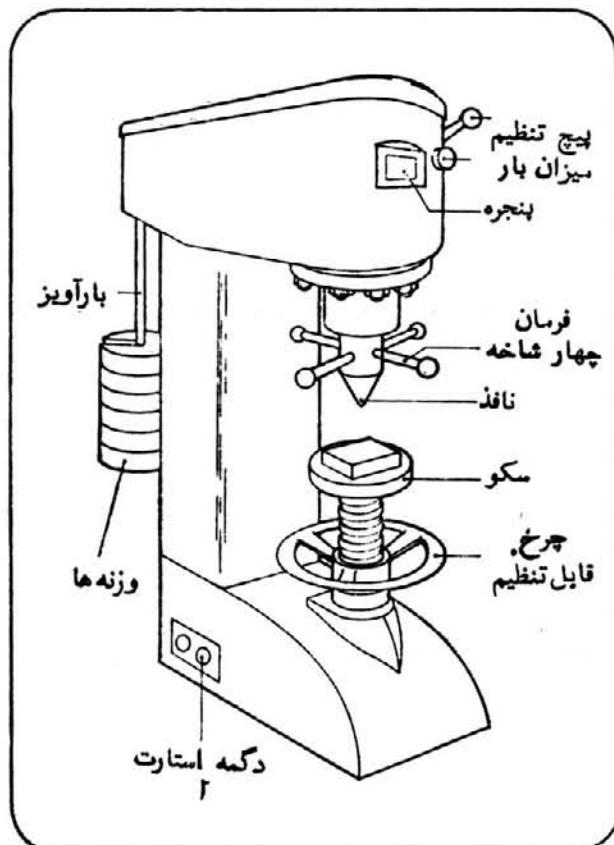

انتخاب قطر ساقمه و بار مورد نیاز:

قطر ساقمه و بار را میتوان بر حسب جنس فلز مورد آزمایش تغییر داد. (برای سختی‌های بیش از **HB ۴۵۰** آزمایش برینل با ساقمه فولادی صحیح نیست).

تعمیرات مقدماتی ماشین فرز :

تعمیرات مقدماتی ماشین فرز بیشتر در میزان کردن یاتاقانها، محور فرزیا میل فرز و گرفتن آزادی بغل کشویی دمچلجه‌ها و مهره‌های میل هدایت است.

یاتاقانها در بسیاری از موارد از جنس برنج هستند و در قسمت خارجی مخروطی شکل می‌باشند.

یاتاقان برنجی دارای شیاری است که برای رساندن رونم بکار می‌رود و باز کردن سریزرهای سرکوچکتر لقی آن گرفته خواهد شد.

در بسیاری از اوقات مخصوصاً در یاتاقانهای جدید کاسه ساقمه بکار برده می‌شود که احتیاج باین نوع تعمیر نیست و در صورت لقی باید تعویض شود ولی همیشه انتهای عقبی میله دارای کاسه ساقمه کف گرد است که با میزان کردن آن لقی طولی گرفته خواهد شد.

در مورد کشویی‌ها اغلب یک لائی بین دمچلجه‌نر و ماده قرار دارد که دارای پیچ‌های جنبی است و با محکم کردن آنها لقی گرفته می‌شود.

برای برطرف کردن لقی دم چلچله‌های نرماده که نسبت بهم دارای زاویه هستند از لاثی‌های کد دارای همان شبیه هستند استفاده می‌شود.

مهره‌ها و میل‌های اغلب بصورت پیچ مخروطی ساخته شده و موازی محور پیچ، شباری روی آن در آورد شده است در موقعی که در اثر کار کردن زیاد فرسوده و یا دنده‌های آن خورده شوند با محکم کردن مهره‌های میل هدایت، لقی اضافی آن گرفته می‌شود.

این نوع تنظیم وقتی که میل هدایت دارای پیچ ذوزنقه‌ای باشد بهتر به نتیجه میرسد.
میزان کردن کلاچ دستگاه هم جزو تعمیرات مقدماتی است. ولی چون کلاچها انواع بسیار دارند شرح همه آنها در این کتاب ممکن نیست. به حال اغلب آنها بامیزان کردن پیچهای قابل تنظیم که باید آنها راشناخت تنظیم می‌شوند.

تشخیص دوفاز بودن الکتروموتور از روی صدای آن:

معمولًا^۱ الکتروموتورهای قوی با برق سه‌فاز کار می‌کنند و در عنگام کار صدای خیلی ملاجم و یکنواختی دارند. اگر برق دوفاز باشد و بخواهیم الکتروموتور سه‌فاز را بحرکت در آوریم معمولًا^۲ الکتروموتور شروع به کار نخواهد کرد ولی اگر موقعیکه الکتروموتور کار می‌کند برق دوفاز شود الکتروموتور به کار خود ادامه میدارد منتهی خیلی زود داغ شده و پس از مدتی خواهد سوت.

تشخیص دوفاز برق در عنگام کار الکتروموتور بسیار ساده است زیرا الکتروموتور ایجاد صدای ناهنجاری خواهد کرد.

در این گونه موقعیکه دوفاز برق آکلید فوراً کلید برق دستگاه را خاموش کند تامانع سوختن سیم پیچ داخل الکتروموتور شود و بعد آن نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.

شناسائی شکل‌های گوناگون دندانه‌ها:

عنگامیکه دوچرخندنده باهم در گیرندگشته از انتفال حرکت، نیرو رانیز از محوری به محور دیگر انتقال میدهند و چون انتقال نیرو بوسیله دندانه‌هایی که در گیر هستند انجام می‌گیرد بنابراین دانستن نکات زیر درباره دندانه‌ها کاملاً ضروری است:

- ۱— ارتفاع سر دندانه
- ۲— ارتفاع پای دندانه
- ۳— ضخامت دندانه
- ۴— منعنه یا خم پهلوها

ارتفاع سروپای دندانه و ضخامت آن بستگی به محل کار و قدرتی دارد که بوسیله دندانه منتقل می‌شود.

مهترین قسمت دندانه قوس پهلوی آن است زیرا بسیاری از مختصات چرخ دندانها باین قوس‌ها بستگی دارد.

برای ایجاد قوس‌های پهلوی دندانه از تیغه فرزهایی که همان قوس‌هارا دارند استفاده می‌شود.


برای کارهای گوناگون چرخ دندانه‌های با قوس‌های مناسب ساخته می‌شود.

مهمترین این خم‌های عبارت است از :

۱ - سیکلولید

۲ - اولونت

۱ - سیکلولید:

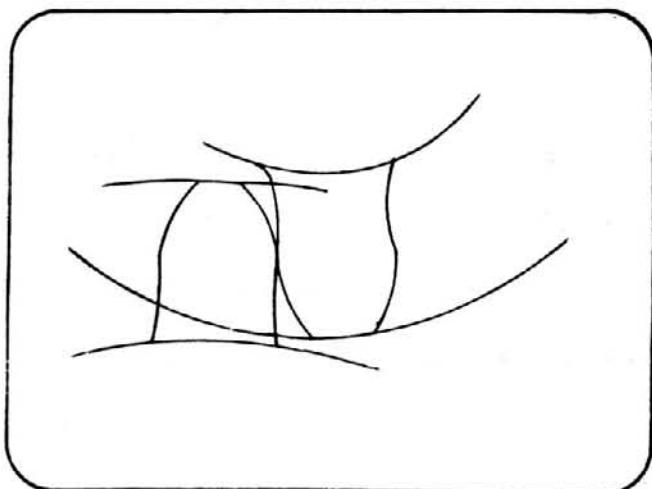


سیکلولیدها بگروهی از خم‌ها گفته می‌شود که در اثر راه پیمایی نقطه ثابتی از محیط دایره‌ای که با آن دایره غلت می‌گویند درحال غلتیدن و جلو رفتن بر روی دایره تقسیم بدست می‌آیند.

اگر دایره‌ای روی خطی مستقیم بغلتند و جلو برو در این را که نقطه ثابت بر روی محیط دایره می‌پیماید آن سیکلولید می‌نامند.

اگر دایره روی دایره دیگری بغلتند و جلو برود مسیر نقطه ثابت، ابی سیکلولید نامیده می‌شود.

اگر دایره درون دایره دیگری بغلتند و جلو برود مسیر نقطه ثابت، هیپوسیکلولید نامیده می‌شود.

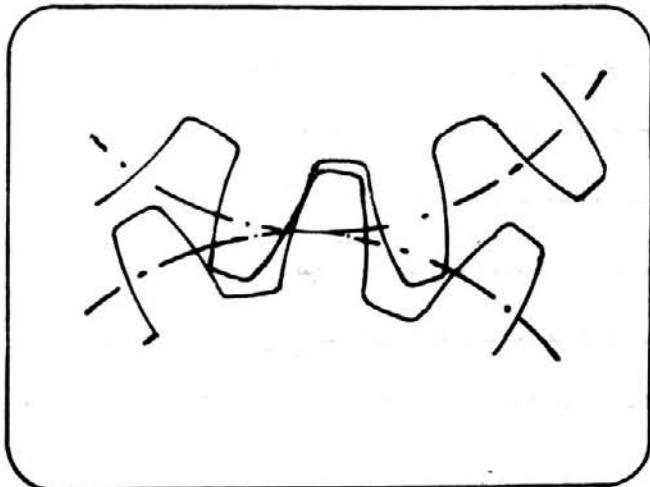

۲ - اولونت :

اگر قطر دایره غلت را بزرگتر نمائیم تا جایی که قسمتی از قوس بصورت یک خط مستقیم درآید در اینحال منحنی دنده بدست آمده را اولونت گویند. فقط باید توجه داشت که این خط نمی‌تواند افقی باشد و عموماً شیب این خط ۱۵ درجه نسبت به خط افقی می‌باشد.

مختصات چرخ‌های دندانه‌دار سیکلولید :

این‌گونه چرخ‌های دندانه‌دار هنگامی که باهم در گیرند بی‌صدا و نرم گردش می‌کنند و دوام آنها نیز بسیار خوب است. سوار کردن این گونه چرخ دنده‌ها نیاز بدقت بسیار دارد زیرا فاصله مرکزهای دو چرخ دنده باید طوری باشد که حتماً بر جستگی خم یک دندانه در فرورفتگی خم دندانه دیگر در گیر باشد. در غیر این صورت دنده‌ها بخوبی باهم در گیر نشده سرو صدائی زیاد پدید می‌آورند و بزوادی سائیده شده از کار می‌افتد.

برای کلرهای دائمی بهتر است از دندانه سیکلوئیدی استفاده شود.
تهیه تیغه فرزی که کمانی از قوس سیکلوئید را برآشده کمی مشکل است.

مختصات چرخ دندانه اولونت:

در چرخ دندانه‌های اولونت فاصله مرکز چرخ دندنه‌ها بعلت شکل ویژه قوس دندانه چندان حساس نیست و از این‌رو سوار کردن آنها آسان‌تر از چرخ دندنه‌های سیکلوئیدی است.
این چرخ‌ها بزرگی و بی‌صدائی سیکلوئیدهای کار نمی‌کنند. بهنگام درگیر بودن و گردش کردن کمی صدا می‌کنند ولرزش نیز دارند. در جاییکه فشار زیاد و کار با ضربه توام است بهتر است از چرخ دندنه اولونت استفاده شود.
اگر این نوع چرخ دندانه‌دار را در موقع لزوم عوض نکنند پس از مدتی کار کردن دندانه‌های آن بشکل دندانه‌های سیکلوئید درمی‌آیند.

تهیه تیغه فرزهای که کمانی از قوس اولونت را برآشده چندان مشکل نیست. معمولاً برای دندانه‌های که کمانی نزدیک بهم دارند یک تیغه فرز تهیه می‌شود. این تیغه‌فرزها در گروه‌های ۸ عددی و ۱۵ عددی بازار عرضه می‌شوند.

خنک‌کننده‌ها:

در موقع برآده برداری، بعلت اصطکاک زیاد بین ابزار و قطعه کار حرارت زیادی ایجاد می‌شود که ممکن است ابزار برنده را کند نماید. برای اینکه ضمن استفاده از حداقل سرعت برش مجاز از کند شدن ابزار جلوگیری گردد باید ابزار را خنک نمود و برای این منظور از مواد خنک‌کننده استفاده می‌شود:

این مواد ضمناً اصطکاک بین ابزار و قطعه کار و درنتیجه گرمای ایجاد شده در محل تماس را کم می‌کنند.
خنک‌کننده‌ها انواع مختلف دارند و برای هر کاری باید از خنک‌کننده ویژه و مناسب آن استفاده کرد. استفاده از خنک‌کننده‌ها در کارهای ماشینی و در بعضی کارهای دستی مثل برقوزدن و حدبده و قلاویز کردن کاملاً ضرورت دارد.
برای خشن تراشی از خنک‌کننده‌هایی که خاصیت خنک‌کننگی خوب دارند و برای ظرفی تراشی از خنک‌کننده‌هایی که خاصیت چربی دارند باید استفاده کرد.

بطورکلی خنک‌کننده‌ها باید دارای خواص زیر باشند:

- ۱ — باعث زنگ زدگی فلزات نشوند.
- ۲ — قدرت خنک‌کننگی کافی داشته باشند.
- ۳ — ارزان تمام شود.

أنواع خنك كننده‌ها :

۱ - روغن‌هاییکه درآب حل میشوند.

۲ - آب صابون

۳ - نفت

۴ - هوا

باید توجه داشت ، عمر مخلوط‌هایی که برای خنك کردن مصرف میشود حداقل ۳۰ روز است که برای خنك کردن کارهای چدنی و سنگزدن این مدت به ۱۵ روز تقلیل می‌باید و هر سه ماه یکبار باید تمام مخلوط را از دستگاه خالی کرده و کلیه قسمت‌های دستگاه خنك‌کننده را تمیز کرد.

۱ - روغن‌های حل شونده

خاصیت خنك کردن روغن‌ها بسیار خوب است. روغن‌هاییکه بسهولت درآب حل میشوند برای خنك کردن تمام فولادهایی که بوسیله ماشینهای مختلف تراشیده میشوند مناسب هستند.

۲ - آب صابون

مقداری صابون درآب گرم حل کنید و کمی کربنات سدیم به آن اضافه نمائید مایع خنك‌کننده‌ای بدست می‌آید (افزودن سودا از زنگزدن ماشین بوسیله آبی که صابون در آن حل شده است جلوگیری می‌کند).

۳ - نفت

چدن را باید بدون استفاده از مایعات خنك‌کننده تراشید. زیرا ذرات ریز چدن در اثر مالش لبه رنده روی کار مالیده میشود و سطح برآقی ایجاد می‌کند و باردادن کم (حدود چند هزار میلیمتر) را که معمولاً در پایان تراشکاری ضرورت دارد غیرممکن می‌سازد. در موقع سوراخکاری چدن با متدهایی که قطر آنها زیاد است باید متدرآ خنك کرد . در این موارد از نفت و یاتربانین استفاده می‌کنند .

۴ - هوا

فلز تراشی بوسیله بعضی از ماشینهای تراشکاری در شرایطی انجام می‌گیرد که هوای محیط برای خنك کردن آنها کافی بست در صورتیکه در بعضی ماشین‌ها مانند صفحه تراش چون رنده هنگام برگشت با کار تماسی ندارد بوسیله هوای محیط خنك میشود. در حالت اول میتوان ابزار را بادمیدن هوای اضافی خنك کرد.

فلزات:

در صنعت فلزات را بدو دسته تقسیم کرده‌اند :

- ۱ - فلزات آهنی.
- ۲ - فلزات رنگین یا غیرآهنی.

فلزات آهنی:

آهن و آلیاژ‌های آن (مانند چدن و انواع فولاد) جزو فلزات آهنی محسوب می‌شوند. در حدود ۹۰ درصد از مصنوعات صنعتی و قطعات ماشین‌آلات از فلزات آهنی است. علت مصرف زیاداً این فلزات در صنعت استحکام زیاد و فراوانی سنگ‌آهن در طبیعت است. ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ معادن سنگ‌آهن بسیار غنی است.

در صنعت از آهن خالص استفاده نمی‌شود زیرا آهن خالص بسیار نرم است. چدن از ترکیب آهن خالص با کربن (ذغال)، سیلیسیم، فسفر، منگنز، گوگرد و انواع فولاد از ترکیب آهن خالص با کربن، نیکل، کرم و کبات است. تهیه می‌شود.

آهن تجاری:

آهن تجاری از ترکیب آهن خالص و مقدار کمی کربن بدست می‌آید و بصورت ورق و تبرآهن و پروفیل و نظائر آن در بازار بفروش میرسد. رنگ آهن تجاری خاکستری است (اگر رنگ روی آن گرفته شود) بر احتی سوهانکاری می‌شود و در هوای مرطوب زنگ می‌زند.

فولاد:

صنعت فولادسازی امروز پیشرفت زیادی کرده است و از ترکیب فلزات مختلف با آهن انواع فولادها را می‌سازند. امروزه بیش از هزار نوع فولاد تهیه می‌شود که هر کدام آنها از نظر خواص بایکدیگر فرق دارند. بطور کلی فلزات زیادی را می‌توان با آهن ترکیب کرد ولی در ساختن فولاد بیشتر از کربن، کرم، نیکل و کبات استفاده می‌شود. فولادهایی که برای مصارف مختلف صنعتی بکار می‌بردند فولاد ابزار، فولاد تندبُر، فولادهای ضدزنگ (استیلن استیل) وغیره نامیده می‌شود.

چدن:

چدن از ترکیب آهن و کربن و سیلیسیم بدست می‌آید. مقدار کربن چدن از مقدار کربن فولاد خیلی بیشتر است. چدن بسهولت در قالب ریخته می‌شود و از این و در ماشین‌سازی کاربرد زیادی دارد. چدن در انواع مختلف مثل چدن خاکستری و چدن سفید تهیه می‌شود.

چدن جسمی شکننده است که در اثر ضربه میشکند ولی پا عملیات حرارتی چدنی بنام چدن چکش خوار بدمست میآید که تاحدی قابلیت چکش خواری داشته و خاصیت شکننده‌گی خود را از دست داده است.

چنانچه قطعه‌ای از چدن را بشکنیم بلور های چدن و ذرات کربن در مقطع شکسته بخوبی دیده میشود و چنین بنظر میرسد که این ذرات بهم پیوستگی ندارد. رنگ چدن تیره است و اگر چندین بار روی سطح صیقل داده آن دست بکشیم دست سیاه میشود.

فلزات رنگین:

تمام فلزات رابجز آهن و ترکیبات آن فلزات رنگین می‌نامند. مس، روی، برنج، برنز، آلمینیوم، سرب، نیکل و قلع مهمترین فلزات رنگین هستند که در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مس:

مس فلزی است قرمزنیک با جلا و بیژه. وزن مخصوص آن ۸۹ است و در حرارت ۱۰۸۴ درجه سانتی گراد ذوب میشود. مقاومت مس در مقابل پوسیدگی زیاد است زیرا سطح خارجی آن در مجاورت هوای اکسید میشود و این قشر بسیار نازک اکسید مس فلز را در برابر پوسیدگی محافظت می‌نماید. مس جریان برق را بسیار خوب هدایت می‌کند.

مس بصورت ناخالص با سنگ معدن در طبیعت یافت میشود. سنگ معدن رادرکوره‌های مخصوص حرارت میدهد تا مس آن ذوب و از مواد اضافی جدا شود. درجه پاکی مسی که بدین ترتیب بدست می‌آید معمولاً ۹۹ تا ۹۹.۹ درصد است. چنانچه بخواهند مس صدر صد خالص بدست آورند باید آنرا بوسیله جریان برق تصفیه نمایند. این عمل را الکترولیز مینامند. انساط مس در گرما از سایر فلزات بیشتر است. مثلاً اگر درجه حرارت میله‌ای بطول یک متر از صفر درجه به صدر صد درجه سانتی گراد برسد در حدود ۷۷ میلیمتر بطول آن افزوده میشود.

مقاومت مس در برابر کشش در حدود ۲۱ تا ۲۶ کیلو گرم بر هر میلیمتر مربع است یعنی اگر سیمی از مس به مقطع یک میلیمتر مربع بسازیم وزنه‌ای در حدود ۲۱ تا ۲۶ کیلو گرم به آن بیاوردیم پاره خواهد شد. مس را میتوان بصورت ورقه‌های نازک در آورد و بسهولت چکش کاری نمود.

آلومینیوم:

آلومینیوم نیز جزو فلزات رنگین محسوب میشود. وزن مخصوص آلومینیوم ۲۷ است و در گرمای ۶۵۸ درجه سانتی گراد ذوب میشود.

آلومینیوم الکتریسته و گرما را خوب هدایت می‌کند. مقاومتش در مقابل پوسیدگی زیاد است. زیرا مانند مس در مجاورت هوای اکسید میشود و این ورقه نازک اکسید آنرا در مقابل پوسیدگی محافظت می‌کند.

آلومینیوم بعلت سبکی وزن، خوب هدایت کردن گرما و الکتریسته، مقاومت در برابر پوسیدگی در صنعت مورد استفاده زیادی دارد. از ترکیب آلومینیوم با فلزات دیگر آلیازهای مختلفی بدست می‌آید که بعلت سبکی وزن و استحکام و مقاومت در مقابل پوسیدگی در هوای پیاسازی مصرف فراوان دارد.

همچنین بواسطه خوب هدایت کردن حرارت و سبکی وزن در ساختن لوازم خانگی نیزار آلومینیوم استفاده می‌شود. آلومینیوم نرم است و بسهولت میتوان آنرا بصورت ورقه‌های بسیار نازک درآورد. بعلاوه قابلیت ریخته گری و شکل‌گیری زیادی نیز دارد. بدین جهت در ریخته گری زیاد مصرف می‌شود. استحکام آلومینیوم خالص بمراتب کمتر از آهن تجاری و انواع مختلف فولاد است.

روی :

بشر از روزگاران بسیار قدیم روی را می‌شناخت و در ساختن زره از آن استفاده می‌کرد. رنگ روی سفید مایل به آبی است. محل شکستگی آن براق است. وزن مخصوص روی ۳۷ رز است. در حرارت ۴۱۹ درجه سانتیگراد ذوب می‌شود. روی بسیار ترداست و بسختی زنگ میزند (اکسیده می‌شود) این فلز از ذوب سنگ معدن روی بدست می‌آید. روی را برای پوشش ورقه‌های فولادی (ورق‌های گالوانیزه) زیاد مورد استفاده قرار میدهند و در آلیازهای نظیر برنج، برنز ولحیم‌ها بکار می‌رود.

قلع :

رنگ قلع سفید نقره‌ای و کمی مایل به آبی است. وزن مخصوص آن ۳۷ رز است و در گرماهای ۲۳۲ درجه سانتی گراد ذوب می‌شود. درجه انبساط این فلز بسیار زیاد است، بسهولت خم می‌شود و هنگام تاکردن صدای مخصوصی از آن بگوش میرسد. قلع بسیار نرم است و در مقابل پوسیدگی و اسیدها مقاومت دارد. قلع را زسنگ معدن قلع تهیه می‌کنند.

قلع در بازار بصورت شمشهای بوزن ۲۵ تا ۴۵ کیلوگرم بفروش میرسد. از قلع برای تهیه برنز ولحیم‌های نرم و اندود کردن ظروف مسی در سفید گری استفاده می‌شود.

سرب :

رنگ سرب خاکستری است. وزن مخصوص آن ۱۱ رز است، در گرماهای ۳۲۷ درجه سانتی گراد ذوب می‌شود. سرب فلزی است بسیار نرم که ضریب انبساط طولی آن زیاد است و در هوا زود آکسیده می‌شود (زنگ میزند). پوسته نازک خاکستری رنگی سطح آنرا می‌پوشاند. تمام ترکیبات شیمیائی سرب خطرناک است.